



ERLO CE

MANUAL DE INSTRUCCIONES/ OPERATION HANDBOOK BEDIENUNGSANLEITUNG/ LIVRE D'INSTRUCTIONS

Para la instalación, manejo y mantenimiento de la máquina es necesario leer minuciosamente las instrucciones

It is absolutely necessary to read carefully the following instructions for the installation handling and maintenance of the machine

Vor Inbetriebnahme ist es unbedingt erforderlich, die nachstehenden Bedienungsanleitungen eingehend zu studieren

Il est absolument nécessaire de lire avec attention les instructions données pour l'installation, manoeuvre et entretien de la machine

Modelo/Model/Modell/Modèle	
Nº de la máquina/Machine number/Maschinen-Nr/Nº de la machine	
Potencia motor/Machine power/Motorleistung/Puissance moteur	
Voltaje/Voltage/Spannung/Voltage	
Fecha de verificación/Verification date/Abnahmedatum/Date de verification	

CLIENTE/CUSTOMER/KUNDE/CLIENT

NOTA IMPORTANTE/ IMPORTANT NOTE/ WITCHIGE HINWEISE/ AVIS IMPORTANT

Para piezas de recambio es necesario señalar:/ It is necessary to state for spare parts:

Für die entsprechenden Ersatzteile muss folgendes angegeben werden:/ Pour pièces de rechange il est nécessaire de mentioner:

- **Modelo de máquina/** Machine model/ **Maschinenmodell/** Modèle de machine
- **Nº de máquina/** Machine number/ **Maschinen-Nr./** Numéro de machine
- **Nº de pieza/** Piece reference/ **Ersatzteil-Nr./** Reference de la pièce

IMPORTANTE: Antes de hacer la instalación, se deberá leer detenidamente este libro de instrucciones.

PAUTAS A SEGUIR:

- Manipulación y Transporte de la máquina.
- Puesta en servicio.
- Utilización y reglaje.
- Operaciones de mantenimiento y reparación más importante.

DESCRIPCIÓN DE DICHAS PAUTAS

• MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE LA MÁQUINA.

La manipulación de la máquina desde el suelo al medio de transporte y desde el medio de transporte al suelo o a otro medio de transporte, se efectúa con grúas y elementos auxiliares de elevación, que deben tener la capacidad de carga suficiente, incluyendo los coeficientes de seguridad reglamentarios, para manipular la carga con seguridad.

En este mismo libro de instrucciones se indica como se tienen que hacer las operaciones de manipulación. (Ver hoja de manipulación en la página 17)

• PUESTA EN SERVICIO

La instalación de la máquina, se efectuará en un local protegido de las inclemencias del tiempo y en el lugar idóneo con relación al proceso productivo.

El suelo tendrá la capacidad de carga suficiente para soportar el peso de la máquina, además tendrá la suficiente rigidez para soportar la máquina sin deformaciones inadmisibles que impidan el correcto funcionamiento de la misma, además se deberán impedir que las vibraciones generadas durante le trabajo de la máquina se transmitan al suelo o a la estructura del local.

Deberá preverse una superficie suficiente para facilitar el trabajo de la máquina, la manipulación del material, el mantenimiento de la máquina y el paso del personal.

Para la puesta en servicio de la máquina, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- El personal que efectúe los trabajos de puesta en servicio debe de estar adecuadamente formado y utilizar en caso necesario las prendas de protección y las herramientas adecuadas en aquellos trabajos que se tengan que efectuar bajo tensión.
- La superficie mínima necesaria, con y sin mesas auxiliares, que se requiere para que pueda desarrollarse correctamente el trabajo de la máquina y se pueda efectuar el mantenimiento y las reparaciones de una forma fácil y segura.
- Los datos de la fundación y de los sistemas antivibratorios que se requiere (página 9)
- La tensión de alimentación.
- Asegurarse que la corriente que se va a utilizar coincide con el voltaje del taladro.
- En las máquinas de conexión trifásica, se han de conectar los cables a las bornas TIERRA, R, S, T y N, si necesitara. (**N= Neutro**)
- Antes de comprobar el sentido de giro del husillo, hay que asegurarse que el avance del eje principal está **DESEMBRAGADO**. Para ello, el eje principal tiene que desplazarse manualmente mediante el mando nº2, s/dibujo 3 página 4. Ver puntos 7 y 8.
- Cuando la máquina va equipada con embrague electromagnético (EMEL), tanto el interruptor general IG, como las bornas nº5 y la entrada de corriente nº6, se hallan ubicados en el armario eléctrico nº4, s/dibujo nº3 página 4.
- Atención, hay que tener especial cuidado de comprobar el sentido de giro del husillo antes de poner en funcionamiento el sistema de Roscado con Husillo Patrón. (Equipamiento extra)
- Comprobar que el sentido de giro del eje principal y de la bomba de refrigeración (si llevara) es el correcto, según indica la placa de mandos.
- En las máquinas equipadas, tanto con sistemas hidráulicos como neumáticos, regular el caudal de aire y la presión mínima necesaria según indica el libro de instrucciones.

• UTILIZACIÓN Y REGLAJE.

1. COLOCACIÓN DE LA HERRAMIENTA.

Asegurarse siempre que la máquina esté parada. Se sujetta con la mano derecha el mando de bajada del eje y con la mano izquierda se introduce en el cono del eje la herramienta mediante un golpe seco, teniendo en cuenta que la lengüeta de la herramienta y el alojamiento del eje para dicha lengüeta estén en posición correcta. Deberá también tenerse en cuenta, que las máquinas equipadas con expulsor

automático de brocas, tanto al introducir la herramienta, como al estar la máquina trabajando en automático o en manual, el seguro del expulsor, deberá estar introducido en la parte interior o en la posición "A" s/dibujo nº2, página 4.

2. REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LA MESA Y GIRO DEL COJUNTO SOPORTE.

Desbloquear los mandos de bloqueo nº12 (página 9) del soporte y con el mando de desplazamiento vertical del soporte nº19 (página 9), regular la altura de la mesa. Bloquear de nuevo los mandos de bloqueo nº12 (página 9) del soporte.

3. REGULACIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL BRAZO GIRATORIO DE LA MESA.

Aflojar las tuercas nº11 (página 9) y regular la inclinación del brazo giratorio según los grados necesarios e indicados en la regla graduada del brazo giratorio.

Una vez terminada la regulación, volver a apretar las tres tuercas.

4. REGULACIÓN DEL GIRO DE LA MESA.

Desbloquear el mando de bloqueo nº12 (página 9) del soporte y regular el giro de la mesa. Bloquear de nuevo los mandos de bloqueo nº12 (página 9) del soporte.

Advertencia: Asegurarse de que durante los procesos de trabajo, los mandos y tornillos de bloqueo estén bloqueados.

5. CAMBIO DE VELOCIDADES.

Los mandos señalados con el nº3 (página 9) se utilizan para el cambio de velocidades. Las diferentes velocidades vienen indicadas en las placas situadas junto a estos mandos.

Es importante que antes de hacer un cambio de velocidades, se asegure que el eje esté completamente parado para no dañar los engranes de transmisión.

6. PROFUNDIDAD DE TALADRADO.

Para regular la profundidad de taladrado, aflojar el tornillo de bloqueo nº25 (página 9) girar el mando regulador del índice de profundidad nº18 (página 9) en un sentido o en otro. El índice de profundidad nº18 (página 9) nos indicará en mm o en pulgadas la profundidad de taladrado.

Una vez terminada la regulación, volver a apretar el tornillo de bloqueo nº25 (página 9)

7. AVANCE AUTOMÁTICO. (EMBRAGUE MECÁNICO.)

Se efectúa mediante un ligero desplazamiento lateral de cualquiera de los cuatro mandos nº2, s/dibujo nº3 (página 4), embragando de forma automática el avance de trabajo, desplazando la palanca nº1 a la posición "C", s/dibujo nº3 (página 4). Para conseguir los distintos avances, utilizaremos el selector de avances nº13 (página 9). Los diferentes avances vienen indicados en las placas junto a este mando. Hay dos formas de desconexión del avance automático del eje principal:

- **Desembragado manual.** Mediante la palanca nº1. Colocar en la posición "D", s/dibujo nº3 (página 4)
- **Desembragado automático.** Mediante la regulación del índice de profundidad de taladrado (ver punto 6)

8. AVANCE AUTOMÁTICO. (EMBRAGUE ELECTROMAGNÉTICO.)

Se efectúa pulsando el botón del extremo de cualquiera de los cuatro mandos nº2, s/dibujo nº3 (página 4), embragando de forma automática el avance de trabajo. Para conseguir los distintos avances, utilizaremos el selector de avances nº13 (página 9). Los diferentes avances vienen indicados en las placas junto a este mando. Hay tres formas de desconexión del avance automático del eje principal:

- **Desembragado manual.** Pulsando el botón del extremo de cualquiera de los cuatro mandos nº2, s/dibujo nº3 (página 4)
- **Desembragado manual.** Pulsando el STOP de DESEMBRAGADO de la placa de pulsadores nº17 (página 9)
- **Desembragado automático.** Mediante la regulación del índice de profundidad de taladrado (ver punto 6)

9. AVANCE MANUAL SENSITIVO FINO.

Colocar el selector de avances nº13 (página 9) en la posición "O" (punto muerto). Embragar el avance automático tal y como se indica en los puntos 7 y 8 (según sea embrague mecánico o electromagnético). De esta forma, mediante el giro manual del volante nº23 (página 9), podemos trabajar con el avance manual sensitivo fino.

10. LIMITADOR DE PAR

Para evitar roturas en los mecanismos (como en casos de sobrecarga), se le equipa un limitador de par en la caja de avances. Si por cualquier causa, necesitásemos regular el limitador de par, disponemos de la tuerca nº25-A/58 (página 11)

11. EXPULSOR AUTOMÁTICO DE LA HERRAMIENTA.

Tirar del mando nº3 y colocar en la posición "B", s/dibujo nº2 (página 4), sujetar con la mano izquierda la herramienta y con la mano derecha dar un golpe seco en sentido horario con el mando nº2 (página 4) en la parte superior del recorrido del eje principal. S/dibujo nº3 (página 4)

Advertencia: Es importante que el mando nº3 (página 4) esté siempre en la posición "A", para las operaciones de trabajo. (Ver dibujo nº2).

12. BLOCAJE DE CAÑA

Apretar con una llave ALLEN el tornillo nº25 (página 9)

Advertencia: Se recomienda utilizarlo solamente en las operaciones de taladrado.

• AVERIAS MÁS COMUNES.

Rotura del muelle de recuperación.

Quitar la tapa de protección y extraer el muelle para la reposición, colocar el extremo central del muelle en la ranura del eje y sujetando el otro extremo del muelle con una mordaza Grip, hacerla girar en sentido antihorario hasta conseguir la tensión adecuada, una vez hecho esto, introducir el tornillo en el alojamiento de sujeción del muelle s/dibujo nº1 (página 4)

• MANTENIMIENTO

Los trabajos de mantenimiento consisten en el engrase manual o semiautomático de los diferentes mecanismos. La forma de efectuarlos y la periodicidad de las mismas está indicados en la página 8.

• OPERACIONES QUE PUEDEN OCASIONAR ALGÚN NIVEL DE RIESGO.

TALADRADO

- Todas las piezas a mecanizar, así como los elementos de sujeción, deberán estar siempre bien amarrados a la mesa de trabajo.
- Todos los mandos de sujeción de soporte, mesa y columna, deberán estar siempre bien bloqueados.
- Se deberán tener en cuenta siempre, todas las placas indicadoras de peligro.
- El mando del dispositivo del expulsor automático de la herramienta, deberá estar siempre en posición "A", s/dibujo nº2 (página 4)
- No trabajar en avance automático, mientras el mando nº3 esté en la posición "B", s/dibujos 2 y 3 (página 4)
- Se deberá tener siempre en cuenta, tanto trabajando en avance manual como en automático, los posibles golpes que pueda ocasionar el mando nº14 (página 9) debido a la energía elástica del muelle de recuperación del eje principal.

MANTENIMIENTO

Todas las operaciones de reparación y mantenimiento, han de realizarse por personal capacitado y tomando las medidas de seguridad pertinentes.

• DEPÓSITO DE REFRIGERANTE

La base del taladro se utiliza como depósito de refrigerante, que tiene una capacidad según modelo de:

TCA.25/TCA.30

7 litros

IMPORTANT: Before starting with the installation, you should read this operation handbook carefully.

STEPS TO FOLLOW

- Machine handling and transport
- Machine start-up.
- Operation and adjustment
- Most important maintenance and repairs operations

DESCRIPTION OF THE ABOVE STEPS

- MACHINE HANDLING AND TRANSPORT

Machine handling from floor-transport-floor or another transport, is carried out with suitable cranes and lifting auxiliary items, which must assure enough loading capacity to lift the load safely.

This handbook also shows how the handling operations must be performed (see page 17).

MACHINE START-UP.

The machine should be installed in a place, which is protected against inclement weather. The foundation should have enough capacity to support the weight of the machine and it should also be tough enough to support the machine without inadmissible deformations, which prevent the correct function of the machine. Besides you should avoid the transmission of any vibration to the floor or structure of the place.

You should provide enough room around the machine to ease the operation, handling of materials, machine maintenance and staff safety.

Before the start up of the machine, please note the following:

- Skilled workers, equipped with the correct clothing and tools should carry out the start-up.
- Make sure that the machine has enough space with or without auxiliary tables to allow and ease the safe, working, and maintenance and repair operations.
- Ensure that the machine foundation and vibration proof system is adequate. (Page 9).
- Check the supply voltage.
- Make sure that the current to be used is the same as the drilling voltage.
- The main switch n°1 (page 4) is installed in the electric cabinet, as per drawing n°3 (page 4). - On machines with three phase connection, the connection should be EARTH, RST and if required N (N= Neutral).
- Before checking the turning sense, please make sure that the lever n°1 (page 4) is in "RELEASED" position. To see that, the main spindle has to displace manually by means of the command n°2, as per drawing n°3 (page 4). See point 7 and 8.
- When the machine is delivered with the electromagnetic clutch (EMEL), the main switch IG, as well as the connections n°5 and the current entry n°6, are placed in the electrical cabinet n°4, as per drawing n°3 (page 4).
- **Attention, take special care of testing the main spindle turning sense, before running the tapping system by lead screw (Extra equipment).**
- Test that the main spindle and the coolant pump (if it has) is running in the correct direction, as per indicated on the command plate.
- In the machines supplied with pneumatic or hydraulic equipment, adjust the airflow and the necessary minimum pressure as per indicated in this operation handbook.

OPERATION AND ADJUSTMENT

1. Tool setting

Always make sure that the machine is stopped. Grip the spindle downward command with the right hand and with the left-hand insert the tool into the spindle taper with a dead blow. Take into account that the tool releasing tongue and the shaft housing are in the correct position. You should also take into account that the machines equipped with automatic tool ejector, when introducing the tool as well as working on the machine in automatic or manual, the ejector safety, has to be introduced in the upper part or in "A" position, as per drawing n°2 (page 4).

2. Table height adjustment and support unit turning

Unlock the locking command n°12 (page 9) of the support and with vertical displacement command of the support n°19 (page 9A), adjust the table height. Lock again the locking command n°12 (page 9) of the support.

3. Table rotating arm inclination adjustment

Loosen the three nuts n°11 (page 9) and adjust the rotating arm inclination, as per the necessary degrees, which are shown in the arm ruler.

Once finished the adjustment, loosen again the three nuts.

4. Table turning adjustment (Extra equipment).

Unlock the locking command n°12 (page 9) of the rotating arm and adjust the table rotation. Lock again the locking command n°12 (page 9) of the rotating arm.

It is important to make sure that the spindle is completely stopped before changing the speeds, not to damage the driving gears.

5. Speeds change.

The commands showed with n°3 (page 9) are the commands to change the speed. The different speeds are shown in the plates, placed at one side of the above commands.

Advise: Before the speed change, make sure that the spindle is completely stopped.

6. Drilling depth.

To adjust the drilling depth, loosen the locking nuts n°25 (page 9) and turn the adjusting command of the depth index n°18 in one or another direction. The indexing arrow n°18 (page 9) will show us in mm. or inches, the drilling depth.

Once the regulation is over, re-tighten the locking nuts n°25 (page 9).

7. Automatic feed (Mechanical clutch).

Lt. is carried out by means of a light lateral displacement of any of the four-command n°2, as per drawing n°3 (page 4) clutching the power feed automatically, displacing the lever n°1 to the "C" position, as per drawing n°3 (page 4). To obtain the different feeds, we will use the feed selector n°13 (page 9). The different feeds are shown in the plate. There are two ways of disconnecting the power feed of the main spindle:

-**Manual release:** By means of the lever n°1. Place it in "D" position as per drawing n°3 (page 4).

-**Automatic release:** By regulating the drilling depth indicator arrow (see point 6).

8. Automatic feed (Electromagnetic clutch).

The automatic feed by electromagnetic clutch is released by pressing the push-button at the end of any of the four-lever n°2, as per drawing n°3 (page 4) engaging the working feed automatically. To obtain the different feeds we will use the feed selector n°13 (page 9), as per indicated on the plates. There are three ways to release the automatic feed of the main spindle:

-**Manual release:** pressing the push-button at the end of any of the four-lever n°2, as per drawing n°3 (page 4).

-**Manual release:** pressing the "RELEASE" "STOP", in the push-button plate n°17 (page 9).

-**Automatic release:** by regulating the drilling depth indicator arrow (see point 6).

9. Fine sensitive manual feed.

Place the feed selector n°13 (page 9) in "O" position (dead point). Clutch the power feed as per stated in points 7 and 8 (depending on the machine, whether it is mechanical or electromagnetic). In this way, by manual rotation of wheel n°23 (page 9), we can work with the fine sensitive manual feed.

10. Pair limiter

To avoid breaking in the mechanisms (for example in over loading cases), the machine is provided with a pair limiter in the feed box. If for any reason we need to adjust the pair limiter, we have the **nut n°25 A/583** (page 11A).

11. Automatic tool ejector

Pull from command n°3 and place in "B" position, as per drawing n°2 (page 4), adjust the tool with your left hand and with your right hand give a dead blow in clockwise sense with command n°2 (page 4) in the upper part of the main spindle stroke. As per drawing n°3 (page 4).

Advise: It is important that the command n°3 (page 4) is always in "A" position for working operations (See drawing n°2).

12. Shank locking

Loosen with an Allen key the screw n°25 (page 9).

Advise: We recommend you to use it only for milling operations.

MORE COMMON FAILURES

- **Breakage of the return spring.**

Remove the protection cover and withdraw the spring for its replacement, place the central end of the spring in the shaft slot, holding the other end with a Grip vice. Rotate the grip vice in the anticlockwise direction until the suitable tension is obtained. After this, introduce the screw in the spring holding housing, as per drawing n°1 (page 4).

MAINTENANCE

The maintenance of the machine consists in the manual or semi-automatic lubrication of the different mechanisms. This handbook shows the way and the frequency to carry out the lubrication (page 8).

Operations that can cause some kind of risk.

Drilling.

- All the pieces to be machined as well as the holding items should always be well secured to the working table.
- All the support, table and column locking commands should always be well locked.
- The danger indicating plates should always be taken into account.
- The command of the automatic tool ejector device should always be in "A" position as per drawing n° 2 (page 4).
- Do not work in automatic feed, while command n°3 is in "B" position, as per n°2 and 3 (page 4).
- Take special care, while working in manual or automatic feed, with command n°14 (page 9) when it returns, due to the elastic energy of the return spring of the main spindle.

Repair and maintenance

All the repair and maintenance operations, must be carried out by skilled staff and taking the necessary safety measures.


COOLANT TANK

The base of the drilling machine is used as a coolant tank, with a capacity of:


TC.25 / TC.30 / TCA.25 / TCA.30

7 litres

DIBUJO 1
DRAWING 1




DIBUJO 2
DRAWING 2




DIBUJO 3
DRAWING 3




TCA



TCA/EMEL



**ENGRASE
GREASING
SCHMIERUNG
GRAISSAGE**



**INSTRUCCIONES DE ENGRASE
GREASING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE GRAISSAGE
SCHMIERPLAN**

1. Punto de engrase semanal. Engrase por aceite (con engrasador)

Weekly greasing point. Oil greasing (with greaser)

Point de graissage chaque semaine. Graissage par huile (avec graisseur)

Wöchentliche fettschmierstelle. Delschierung (mit Schmiernippel)

2. Punto de engrase 48 horas. Engrase por aceite (con engrasador)

Greasing point every 48 hours. Oil greasing (with greaser)

Point de graissage chaque 48 heures. Graissage par huile (avec graisseur)

Fettschmierstelle alle 48 stunden. Delschierung (mit Schmiernippel)

3. Punto de engrase semanal. Engrase por grasa (a mano)

Weekly greasing point. Greasing by grease (by hand)

Point de graissage chaque semaine. Graissage par huile (a la main)

Wöchentliche fettschmierstelle. Fettschmierung (mit der hand)

4. Punto de engrase semanal. Engrase por aceite (a mano con movimiento del soporte)

Weekly greasing point. Oil greasing (by hand with support movement)

Point de graissage chaque semaine. Graissage par huile (a la main avec mouvement du support)

Wöchentliche fettschmierstelle. Fettschmierung (mit der hand beim haltersbewegen)

5. Engrase caja de mecanismos (cambio de aceite anual).

Gearbox greasing (oil tobe changed yearly).

Graissage boîte de mecanismes (changement d'huile annuel).

Schmierung des Spindelkopfes (Der Olwechsel ist jährlich unter der Voraussetzung del einschichtigen Betriebes).

Capacidad/Capacity/Capacité/Fassungsvolumen

Cabezal / Headstock / Poupée / Kopfstück

TS.32/TS.35/TSA.32/TSA.35/TSE.32/TSE.35

1 l

TS.25/TS.30/TSA.25/TSA.30/TF.30

2.75 l

TC.25/TC.30/TC.32/TC.35/ TCA.60/TCA.70/TCA.60BV/TCA.70BV

5 l

TCA.25/TCA.30/TCA.32/TCA.35/TF.35

8 l

V.40/V.45/TCA.40/TCA.45/TCA.50/TCA.45BV

4 l

Caja desplazamiento cabezal / Headstock displacement box / Boîte de déplacement de la poupée / Totverschiebung Dose

TCA.45BV/TCA.60BV/TCA.70BV

7 l

TF.30/TF.35/TCA.35BV

0.5 l

Punto 1-2-4 Viscosidad mm²/seg (cst) a 40°C, DIN 51.519-10±1. Simbolo DIN 51502
Point 1-2-4 Viscosity mm²/seg (cst) to 40°C, DIN 51.519-10±1. Symbol as DIN 51.502

Punto 5 Viscosidad mm²/seg (cst) a 40°C, DIN 51.519-68±6.8. Simbolo DIN 51502
Point 5 Viscosity mm²/seg (cst) to 40°C, DIN 51.519-68±6.8. Symbol as DIN 51.502

Punto 3 Grasa. Penetración -265/295. Consistencia NLGI-2. Simbolo DIN 51502
Point 3 Grease. Penetration -265/295. Consistency NLGI-2. Symbol as DIN 51.502






C-L
10

C-LP
68

K
2 K


SUMINISTRADOR SUPPLIER	Punto 1, 2 y 4 Point 1, 2 and 4 Aceite - Oil	Punto 5 Point 5 Aceite - Oil	Punto 3 Point 3 Grasa - Grease
	Aral-Vitam GF 10	Aral-Degol BG 68	Aralub-HL-2
	BP-Energol HLP-D 10	BP-Energol-GR-XP 68	BP-Energol Grease LS-2
	Nuto H-10	Spartan EP 68	Beacon-2
	Fina-Cirkan 10	Fina-Giran 68	Fina Marson L-2
	Renolin MR-3	Renolin-MR-20	Renolit FWA-160
	Crucolan 10	Lamora 68	Centoplex-2
	Mobil DTE-11	Mobil Gear 626	Mobilux-2
	Tellus C-10	Omala OL-68	Alvania-2
	Rando Oil HDZ-15	Meropa 68	Multifak-2



DESCRIPCION DE LA MAQUINA
 MACHINE DESCRIPTION
 BESCHREIBUNG DER MASCHINE
 DESCRIPTION DE LA MACHINE



TCA / TCE-25 / 30
DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
MACHINE DESCRIPTION
DESCRIPTION DE LA MACHINE
BESCHREIBUNG DER MASCHINE

1	Entrada de aceite al cabezal	Oil entry in headstock	Entrée d'huile dans la poupée	Öleinlass oberer Spindelkopf
2	Nivel mínimo de aceite en el cabezal	Minimum level of headstock oil	Niveau minimal d'huile poupée	Niedrigster Ölstand im Spindelkopf
3	Selector de velocidades	Speed selector	Sélecteur de vitesses	Drehzahlwähler
4	Entrada de aceite a la caja de avances	Entry of oil in feed box	Entrée d'huile boîte d'avances	Öleinlass für Vorschubgetriebe
5	Nivel mínimo de aceite en la caja avances	Minimum level of feed-box oil	Niveau minimal d'huile boîte d'avances	Niedrigster Ölstand im Vorschubgetriebe
6	Salida de aceite de la caja de avances	Oil outlet from feed-box	Sortie d'huile boîte d'avances	Ölablauf – Vorschubgetriebe
7	Entrada de aceite caja de profundidad	Oil entry in depth box	Entrée d'huile boîte de profondeur	Öleinlass unterer Spindelkopf
8	Palanca de disparo del avance	Feed selector	Levier de démarrage automatique	Automatischer Bohrerauswerfer
9	Salida de aceite caja de profundidad	Oil outlet from depth box	Sortie d'huile boîte de profondeur	Ölablauf unterer Spindelkopf
10	Bloqueo del índice de profundidad	Blocking depth indicator	Blocage d'indicateur de profondeur	Einstellung der Bohrtiefe
11	Bloqueo giro soporte mesa	Blocking turning of table support	Blocage du mouvement support table	Klemmung für seitliche Tischschwenkung
12	Bloqueo giro mesa	Blocking of table turning	Blocage mouvement table	Klemmung für Tischdrehung
13	Selector de avances	Feed selector	Sélecteur d'avances	Schalthebel für Vorschubgetriebe
14	Mando de avance manual	Manual feed command	Commande avance manuelle	Vorschubhebel von Hand
15	Nivel de aceite de la caja de profundidad	Oil level of depth box	Niveau d'huile boîte de profondeur	Niedrigster Ölstand im unteren Spindelkopf
16	Bloqueo del soporte	Blocking of support	Blocage support	Bedienungspult mit Tiefenskala
17	Placa de pulsadores	Push button plate	Plaque de pousoirs	Bedienungspult
18	Índice de profundidad	Depth indicator	Indice de profondeur	Verstellbare Tiefenskala
19	Mando de desplazamiento del soporte	Handle of displacement of support	Commande de déplacement du support	Kurbel für Höhenverstellung des Tisches
20	Parte eléctrica del cabezal	Electrical part	Partie électrique	Elektroschaltkasten
21	Entrada de corriente	Current entry	Entrée courant	Öffnung für Stromzuleitung
22	Salida de aceite del cabezal	Headstock oil outlet	Sortie d'huile poupée	Ölablauf für oberen Spindelkopf
23	Volante de avance manual fino	Hand wheel for sensitive manual feed	Volant pour avance manuel sensible	Handrad für Feinstvorschub – manuell
24	Seguro expulsor broca	Bit ejector safety device	Sûreté éjecteur broche	Hebel für automatische Meisselauswerfung
25	Tornillo de bloqueo caña	Shank blocking screw	Vis de blocage tige	Blockierschraube
26	Regulador de salida de refrigerante	Coolant outlet regulator	Régulateur sorti réfrigérant	Ausslasskühlmittelschlauch mit verstellter Düse
27	Regulador del índice de profundidad	Depth index regulator	Régulateur d'indice de profondeur	Kurbel Verstellbare Tiefenskala
28	Tapa del depósito de refrigerante	Cooling tank cover	Entrée réfrigérant	Bohrölzufluss
29	Motobomba	Motor pump	Moteur pompe	Motor pump








RELACION DE PIEZAS DEL SOPORTE COLUMNA/COLUMN SUPPORT PIECES LIST / LISTE DE PIECES DU SUPPORT COLONNE/TEILENVERZEICHNIS DES SAULENHALTERS


TCA/TCE-25/30



COD	DESCRIPCION	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG
25/2	Base	Base	Base	Basis
25/3	Columna	Column	Colonne	Säule
25/4	Mesa	Table	Table	Tisch
25/5	Soporte columna	Column support	Support de colonne	Säulenstutze
25/6	Soporte brazo giratorio	Rotating arm support	Support bras giratoire	Schwenkbares Armständer
25/8	Brida columna	Column flange	Bride de colonne	Säulenflansch
25/26	Casquillo guía soporte brazo	Drill bushing arm support	Bague de guidage support bras	Armständerrührungsbuchse
25/79	Placa graduación soporte	Support graduation plate	Plaque de graduation support	Ständerabstufungsplatte
25/87	Tornillo giratorio soporte brazo	Arm support rotating screw	Vis giratoire support bras	Armständer - Schwenkbare - Schraube
32A/40	Tornillo soporte	Support screw	Vis du support	Ständerchraube
11-E	Tapa del soporte	Support cover	Couvercle du support	Standerdeckel
21-E	Manivela	Handle	Manivelle	Handkurbel
22-E	Tapa del depósito	Tank lid	Couvercle du réservoir	Tankdeckel
105-E	Engrane del soporte	Support gear	Engrenage du support	Ständereingriff
106-E	Sin fin del soporte	Continuous of the support	Sans fin du support	Ständerchneche
107-E	Bulón del soporte	Support pin	Boulon du support	Ständerbolzen
111-E	Casquillo del soporte	Support bushing	Baguette du support	Ständerbuchse
134-E	Pitón salida taladrina plato	Drilling oil peg plate outlet	Tuyau sortie huile perçage plateau	Scheibenbohröll ablaufstift
136-E	Pitón entrada taladrina	Drilling oil peg entry	Tuyau entrée huile de perçage	Bohrölzufusstift
137-E	Pitón salida taladrina bomba	Drilling oil peg pump outlet	Tuyau sortie huile de perçage pompe	Pumpenbohröll ablaufstift
70/95	Cremallera	Toothed rack	Cremallière	Zahnstange
2	Arandela DIN 125 M16	Washer DIN 125 M16	Rondelle DIN 125 M16	Scheibe DIN 125 M16
3	Tuerca DIN 934 M16	Nut DIN 934 M16	Ecrou DIN 934 M16	Schraubenmutter DIN 934 M16
4	Abrazadera MIKALOR 26x29	MIKALOR clamp 26x29	Anneau MIKALOR 26x29	MIKALOR Klammer 26x29
5	Tornillo c/hexagonal M14x40	Hexagonal head screw M14x40	Vis tête hexagonale M14x40	Secheckigerkopf Schraube M14x40
6	Arandela DIN 125 M14	Washer DIN 125 M14	Rondelle DIN 125 M14	Scheibe DIN 125 M14
7	Tornillo DIN 912 M14x40	Screw DIN 912 M14x40	Vis DIN 912 M14x40	Schraube DIN 912 M14x40
8	Engrasador de bola Ø8	Ball greaser Ø8	Graisseur à bille Ø8	Kugelöler Ø8
9	Pasador cónico Ø7x70	Taper pin Ø7x70	Goujon conique Ø7x70	Kegelstift Ø7x70
10	Espárrago Allen M8x25	Allen stud M8x25	Goujon Allen M8x25	Allen Bolzen M8x25
11	Tubo flex. P.G. 9/10x14x350	Flexible tube P.G. 9/10x14x350	Tube flex. P.G. 9/10x14x350	Flex - Rohr P.G. 9/10x14x350
13	Prensastopa P.G. 13	Stuffing box P.G. 13	Presse-étoupe P.G. 13	Einführungspresse P.G. 13
15	Tuerca DIN 934 M14	Nut DIN 934 M14	Ecrou DIN 934 M14	Schraubenmutter DIN 934 M14
16	Arandela DIN 125 M14	Washer DIN 125 M14	Rondelle DIN 125 M14	Scheibe DIN 125 M14
17	Tornillo c/hexagonal M14x65	Hexagonal head screw M14x65	Vis tête hexagonale M14x65	Secheckigerkopf Schraube M14x65
18	Tornillo DIN 912 M8x30	Screw DIN 912 M8x30	Vis DIN 912 M8x30	Schraube DIN 912 M8x30
19	Pasador cónico Ø 6x60	Taper pin Ø 6x60	Goujon conique Ø 6x60	Kegelstift Ø 6x60
20	Manilla giratoria M.10x80	Rotating handle M.10x80	Poignée tournante M.10x80	Schwenkbarerhandriff M.10x80
21	Manguera de plástico del plato a la columna Ø19xØ23x1070	Plastic hose from plate to column Ø19xØ23x1070	Tuyau d'arrosage du plateau à la colonne Ø19xØ23x1070	Plastikschiлаuch von der platte sur saule Ø19xØ23x1070
22	Funda VINKE del plato a la columna NR-21 Ø24xØ28x1200	VINKE sheath from plate to column NR-21 Ø24xØ28x1200	House VINKE du plateau à la colonne NR-21 Ø24xØ28x1200	Schutzhütle VINKE von der platte sur NR-21 Ø24xØ28x1200
23	Tornillo Allen M.8x15	Allen screw M.8x15	Vis Allen M.8x15	Schraube Allen M.8x15
24	Abrazadera Mikalor 12x20	Mikalor clamp 12x20	Anneau Mikalor 12x20	Mikalor Klammer 12x20
25	Tuerca M.8	Nut M.8	Ecrou M.8	Schraubenmutter M.8
26	Arandela M.16	Washer M.16	Rondelle M.16	Scheibe M.16
27	Manilla BTH M14	BTH Handle M14	Poignée BTH M14	Handariff BTH M14
28	Manguera de plástico del grifo a la motobomba Ø14xØ18x1800	Plastic hose from faucet to motor pump Ø14xØ18x1800	Tuyau d'arrosage en plastique du tuyau à la motopompe Ø14xØ18x1800	Plastikschiлаuch vom Hähn zur Motorpumpe Ø14xØ18x1800
29	Bola cónica M.6x25	Taper ball M.6x25	Bille conique M.6x25	Kegelförmigekugel M.6x25
30	Espárrago M6x110	Stud M6x110	Goujon M6x110	Bolzen M6x110
31	Tuerca DIN 934 M6	Nut DIN 934 M6	Ecrou DIN 934 M6	Schraubenmutter DIN 934 M6





EMBALAJE MARITIMO
EMBALLAGE MARITIME
SEAWORTHY PACKING
MEERVERPAKKUNG



MODELOS MODELS MODEL MODELL	MAQUINA MACHINE MACHINE MASCHINE	EMBALAJE JAULA EMBALLAGE COLIS CAGR PACKING KAFIG VERPAKKUNG	EMBALAJE MARITIMO EMBALLAGE MARITIME SEAWORTHY PACKING MEER VERPAKKUNG
T/TZ/TM/TR/S/SR/SG/SM/C/CR	18 25	200 Kg	230 Kg
TRV/TMV-18		255 Kg	290 Kg
S/SR-30		270 Kg	310 Kg
C/CR-30		270 Kg	310 Kg
SE-25/30			
TS-25/30		260 Kg	
TS/TSA/TSE-32		317 Kg	370 Kg
TC/TCA TCA-EMEL	25/30	480 Kg	560 Kg
	32/35	560 kg	640 Kg
	40/45	660 Kg	750 Kg
	50	850 Kg	970 Kg
	60	1040 Kg	1155 Kg
	70	1150 Kg	1270 Kg
TCA-BV	45-BV	1350 Kg	1600 Kg
	60-BV	1500 Kg	1900 Kg
	70-BV	2120 Kg	2560 Kg
TF	30	750 Kg	950 Kg
	35	910 Kg	1155 Kg
TCM/TCMA TCMA-EMEL	25/30	680 Kg	775 Kg
	32/35	1025 Kg	1160 Kg
	40/45	1050 Kg	1200 Kg
EQUIPAMIENTO EXTRA EXTRA EQUIPMENT EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE			
SONDERAUSRUSTUNG	Ref.	Ref.	Ref.
	Kg	Kg	Kg
NOTA:	Los pesos que se indican son aproximados Les poids indique sont approximatifs The shown weights are approximate Die zweckmassig gewichtete sind annahemd		