



ERLO CE

MANUAL DE INSTRUCCIONES/ OPERATION HANDBOOK BEDIENUNGSANLEITUNG/ LIVRE D'INSTRUCTIONS

Para la instalación, manejo y mantenimiento de la máquina es necesario leer minuciosamente las instrucciones

It is absolutely necessary to read carefully the following instructions for the installation handling and maintenance of the machine

Vor Inbetriebnahme ist es unbedingt erforderlich, die nachstehenden Bedienungsanleitungen eingehend zu studieren

Il est absolument nécessaire de lire avec attention les instructions données pour l'installation, manoeuvre et entretien de la machine

| | |
|---|--|
| Modelo/Model/Modell/Modèle | |
| Nº de la máquina/Machine number/Maschinen-Nr/Nº de la machine | |
| Potencia motor/Machine power/Motorleistung/Puissance moteur | |
| Voltaje/Voltage/Spannung/Voltage | |
| Fecha de verificación/Verification date/Abnahmedatum>Date de verification | |

CLIENTE/CUSTOMER/KUNDE/CLIENT

NOTA IMPORTANTE/ IMPORTANT NOTE/ WITCHIGE HINWEISE/ AVIS IMPORTANT

Para piezas de recambio es necesario señalar:/ It is necessary to state for spare parts:

Für die entsprechenden Ersatzteile muss folgendes angegeben werden:/ Pour pièces de rechange il est nécessaire de mentioner:

- **Modelo de máquina/** Machine model/ **Maschinenmodell/** Modèle de machine
- **Nº de máquina/** Machine number/ **Maschinen-Nr./** Numéro de machine
- **Nº de pieza/** Piece reference/ **Ersatzteil-Nr./** Reference de la pièce

IMPORTANTE: Antes de hacer la instalación se deberá de leer detenidamente este libro de instrucciones.

PAUTAS A SEGUIR

- Manipulación y Transporte de la Máquina.
- Puesta en servicio.
- Utilización y reglaje.
- Operaciones de Mantenimiento y Reparación más importantes.

DESCRIPCION DE DICHAS PAUTAS

• MANIPULACION Y TRANSPORTE DE LA MAQUINA.

La manipulación de la máquina desde el suelo al medio de transporte y desde el medio de transporte al suelo o a otro medio de transporte, se efectúa con grúas y elementos auxiliares de elevación, que deben tener capacidad de carga suficiente, incluyendo los coeficientes de seguridad reglamentarios, para manipular la carga con seguridad.

En este mismo libro de instrucciones se indica como se tienen que hacer las operaciones de manipulación. (Ver hoja modo manipulación página 13)

• PUESTA EN SERVICIO.

La instalación de la máquina se efectuará en un local protegido de las inclemencias del tiempo y en lugar idóneo con relación al proceso productivo.

El suelo tendrá la capacidad de carga suficiente para soportar el peso de la máquina, además tendrá la suficiente rigidez para soportar la máquina sin deformaciones inadmisibles que impidan el correcto funcionamiento de la misma, además se deberán impedir que las vibraciones generadas durante el trabajo de la máquina se transmitan al suelo o a la estructura del local.

Deberá preverse una superficie suficiente para facilitar el trabajo de la máquina, la manipulación del material, el mantenimiento de la máquina y el paso del personal.

Para la puesta en servicio de la máquina, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- El personal que efectúe los trabajos de puesta en servicio debe estar adecuadamente formado y utilizar en caso necesario las prendas de protección y las herramientas adecuadas en aquellos trabajos que tenga que efectuar bajo tensión.
- La superficie mínima necesaria con y sin mesas auxiliares que se requieren para que pueda desarrollarse correctamente el trabajo de la máquina y se pueda efectuar el mantenimiento y la reparación de forma fácil y segura.
- Los datos de anclaje y de los sistemas antivibratorios que requiere.
- La tensión de alimentación.
- Asegurarse que la corriente que se va a utilizar, coincide con el voltaje del taladro.
- En las máquinas de conexión trifásica se han de conectar los cables a las bornas TIERRA, RST y N, si necesitara (N = Neutro)
- **Atención, tener especial cuidado de comprobar el sentido de giro del eje principal, antes de poner en funcionamiento el sistema de Roscado con Husillo Patrón (Equipamiento Extra)**
- **Cuando la máquina va equipada con Volante para el avance manual sensitivo fino y Roscador Husillo patrón o Roscador sensitivo, o Inversión para roscado (Equipamientos extra), colocar el mando Nº2 en la posición D. S/dibujo Nº3, Página 4. Lo mismo para la operación de Taladrado.**
- Ver punto 8 (Página 3) para el funcionamiento del Volante para el avance manual sensitivo fino (Equipamiento extra)
- Comprobar que el sentido de giro del eje principal y de la bomba de refrigeración (si llevara) es el correcto según indica la placa de mandos.
- En las máquinas suministradas con equipos tanto neumáticos como hidráulicos, regular el caudal de aire y presión mínima necesaria según indica el libro de instrucciones.

• UTILIZACION Y REGLAJE

1. Colocación de la herramienta.

Asegurarse siempre que la máquina está parada. Se sujetta con la mano derecha el mando de bajada del eje y con la mano izquierda se introduce en el cono del eje la herramienta mediante un golpe seco, teniendo en cuenta que la lengüeta de la herramienta y el alojamiento del eje para dicha lengüeta estén en la posición correcta. Deberá también tenerse en cuenta en las máquinas que lleven expulsor automático de brocas, tanto al introducir la herramienta como al estar la máquina trabajando en automático o en manual el seguro

del expulsor, deberá estar introducido en la parte interior o en la posición "B". S/dibujo adjunto N°2 (Página 4)

2. Expulsor automático de la herramienta.

Tirar del mando N°3, S/dibujo 2, Página 4 hacia el exterior. Sujetar con la mano izquierda la herramienta y con la mano derecha dar un golpe seco en sentido horario con el mando N°4 en la parte superior del eje principal. S/dibujo N°3, Página 4.

Antes de efectuar esta operación, **pulsar el Stop de emergencia y asegurarse que el eje principal está completamente parado.**

3. Regulación de la altura de la mesa.

Desbloquear los mandos de bloqueo N°9 (Página 9) del soporte de la mesa y con el mando de desplazamiento vertical del soporte mesa N°10 (Página 9), regular la altura de la mesa. Bloquear de nuevo los mandos de bloqueo N°9 (Página 9) del soporte de la mesa.

4. Regulación de la inclinación del brazo giratorio de la mesa. (Equipamiento extra)

Aflojar los mandos de bloqueo N°23 (Página 9) y regular la inclinación del brazo giratorio según los grados necesarios e indicados en la regla graduada del brazo giratorio.

Una vez terminada la regulación, volver a apretar los mandos de bloqueo N°23 (Página 9)

5. Regulación del giro de la mesa. (Equipamiento extra)

Desbloquear el mando de bloqueo N°22 (Página 9) del brazo giratorio y regular el giro de la mesa. Bloquear de nuevo el mando de bloqueo N°22 (Página 9) del brazo giratorio.

Advertencia: Asegurarse de que durante los procesos de trabajo los mandos y tornillos de bloqueo estén bloqueados.

6. Cambio de velocidades.

Los mandos señalados con el N°3 (Página 9) son los que se utilizan para cambiar las velocidades. Las diferentes velocidades se indican en la placa N°8 situada junto a estos mandos.

Es importante que antes de hacer un cambio de velocidades se asegure que el eje está completamente parado para no dañar los engranes de transmisión.

7. Profundidad de taladrado.

Para regular la profundidad de taladrado, aflojar el tornillo de bloqueo N°5 (Página 9) y girar el mando regulador del índice de profundidad cuyo índice nos indicará, en milímetros ó en pulgadas, la profundidad de taladrado.

Una vez terminada la regulación, volver a apretar el tornillo de bloqueo N°5 (Página 9)

8. Avance manual sensitivo fino (Equipamiento extra)

Se realiza con el volante N°1, s/dibujo 3 (Página 4) Girando previamente el mando N°2 y colocándolo en la posición "C".

Si colocamos el mando N°2 en la posición "D", queda inutilizado el avance manual sensitivo fino, s/dibujo 3 (Página 4)

9. Roscador Husillo Patrón (Equipamiento extra)

Tanto el conjunto como el sistema de funcionamiento del Roscador Husillo Patrón, se halla especificado en la Página 14.

10. Roscador sensitivo (Equipamiento extra)

Tanto el conjunto como el sistema de funcionamiento del Roscador Sensitivo, se halla especificado en la Página 14.

11. Inversión de roscado (Equipamiento extra)

Tanto el conjunto como el sistema de funcionamiento de Inversión de Roscado, se halla especificado en la Página 14.

• AVERIAS MÁS COMUNES

- Rotura del muelle de recuperación.

Quitar la tapa de protección y extraer el muelle para la reposición, colocar el extremo central del muelle en la ranura del eje y sujetando el otro extremo del muelle con una mordaza Grip, hacerla girar en sentido antihorario hasta conseguir la tensión adecuada, una vez esto, introducir el tornillo en el alojamiento de sujeción del muelle. S/dibujo adjunto Nº1 (Página 4)

- **MANTENIMIENTO**

Los trabajos de mantenimiento consisten en el engrase manual o semiautomático de los diferentes mecanismos, la forma de efectuarlos y la periodicidad de las mismas está indicado en este libro de instrucciones (Página 5 y 6)

Operaciones que puedan ocasionar algún nivel de riesgo.

Taladrado.

- Todas las piezas a mecanizar como los elementos de sujeción deberán estar siempre bien amarrados a la mesa de trabajo.
- Todos los mandos de sujeción de soporte, mesa y columna deberán estar siempre bien bloqueados.
- Se deberán tener en cuenta siempre todas las placas indicadoras de peligro.
- El mando del dispositivo del expulsor automático de la herramienta deberá estar siempre en la posición "B", s/dibujo Nº2 (Página 4)
- Se deberá tener siempre en cuenta, tanto trabajando en avance manual como en automático, los posibles golpes que pueda ocasionar el mando Nº4 (Página 9) debido a la energía elástica del muelle de recuperación del eje principal.

Reparación y mantenimiento.

Todas las operaciones de reparación y mantenimiento, han de realizarse por personal capacitado y tomando las medidas de seguridad pertinentes.

- **DEPOSITO DE REFRIGERANTE**

La base del taladro se utiliza como depósito de refrigerante, que tiene una capacidad de:

TSR-25
TSR-30

7 litros
7 litros

IMPORTANT: Before starting with the installation, you should read this operation handbook carefully

STEPS TO FOLLOW

- Machine handling and transport
- Machine start-up.
- Operation and adjustment.
- Most important maintenance and repairs operations.

DESCRIPTION OF THE ABOVE STEPS

- **MACHINE HANDLING AND TRANSPORT**

Machine handling from floor-transport-floor or another transport, is carried out with suitable cranes and lifting auxiliary items, which must assure enough loading capacity to lift the load safely.

This handbook also shows how the handling operations must be performed (see page 13).

- **MACHINE START-UP**

The machine should be installed in a place, which is protected against inclement weather and in a suitable place regarding the productive process. The foundation should have enough capacity to support the weight of the machine and it should also be tough enough to support the machine without inadmissible deformations, which prevent the correct function of the machine. Besides you should avoid the transmission of any vibration to the floor or structure of the place

You should provide enough room around the machine to ease the operation, handling of materials, machine maintenance and staff safety.

Before the start up of the machine, please note the following:

- Skilled workers, equipped with the correct clothing and tools should carry out the start-up
- Make sure that the machine has enough space with or without auxiliary tables to allow and ease the safe, working, and maintenance and repair operations.
- Ensure that the machine foundation and vibration proof system is adequate.
- Check the supply voltage.
- Make sure that the current to be used is the same as the drilling voltage.
- On machines with three phase connection, the connection should be EARTH, RST and if required N (N= Neutral).
- **Advice, take special care when checking the main spindle turning, before starting the tapping system by cycle timer (Extra equipment).**
- See point n°8 (page 3) for the functioning of the hand wheel for fine sensitive feed (Extra equipment).
- Test that the main spindle and the coolant pump (it is has) are running in the correct direction, as per indicated on the command plate
- On machines supplied with pneumatic or hydraulic equipment, adjust the airflow and the minimum necessary pressure as per indicated in the operation handbook

• OPERATION AND ADJUSTMENT

1. Tool setting.

Always make sure that the machine is stopped. Grip the spindle downward command with the right hand and with the left-hand insert the tool into the spindle taper with a dead blow. Take into account that the tool releasing tongue and the shaft housing are in the correct position. As per drawing "B" n°2 (page 4)

2. Automatic tool ejector

Pull from command n°3 and place it in "B" position, as per drawing n°2 (page 4). Adjust the tool with the left hand and with the right hand give a dead blow in clockwise sense with command n°2 (page 4) in the upper side of the main spindle stroke, as per drawing n°2 (page 4).

Before carrying out this operation, **press the emergency stop push button and make sure that the main spindle is completely stopped.**

3. Table height adjustment

Unlock the locking command n°9 (page 9) of the table support and with table support vertical displacement command n°10 (page 9) adjust the table height. Lock again the locking commands n°9 (page 9) of the table support.

4. Table turning arm inclination adjustment (Extra equipment)

Loosen the locking n°23 (page 7) and adjust the rotating arm inclination as per the necessary degrees and which are stated in the ruler of the rotating arm.

Once finished the adjustment, tighten again the locking command n°23 (Page 9).

5. Table turning adjustment. (Extra equipment)

Unlock the locking command n°22 (page 7) of the rotating arm and adjust the table turning. Lock again the locking commands n°22 (page 7) of the rotating arm.

Advice: Make sure that during the working process the locking commands and screws are well locked

6. Speed change

The commands showed with n°3 (page 9) are the ones that are used to change the speeds. The different speeds are shown in plate n°8 placed next to the mentioned commands.

It is very important to make sure that the spindle is completely stopped, before carrying out any speed change, not to damage the gear drive.

7. Drilling depth

To adjust the drilling depth, loose the locking screw n°5 (page 9) and turn the adjusting command of the depth index in one or another sense. The indicating arrow will show us in mm. or inches the drilling depth.

Once finished the adjusting, tighten again the locking screw n°5 (page 9).

8. Fine sensitive manual feed (Extra equipment)

It is carried out with wheel n°1, as per drawing n°3 (Page 4). Turning previously the command n°2 placing it in "C" position.

If we place the command n°2 in "D" position, the fine sensitive manual feed is unuseless, as per drawing n°3 (Page 4).

9. Tapping system by lead screw (Extra equipment)

The units as well as the functioning system of the tapping system by lead screw is specified in page 14.

10. Tapping system by cycle timer (Extra equipment)

The units as well as the functioning system of the tapping system by cycle timer is specified in page 14.

11. Turning for tapping (Extra equipment)

The units as well as the functioning system of the turning for tapping system is specified in page 14.

• MORE COMMON FAILURES**Breakage of the return spring**

Remove the protection cover and withdraw the spring for its replacement, place the central end of the spring in the shaft slot, holding the other end with a Grip vice. Rotate the Grip vice in the anticlockwise direction until the suitable tension is obtained. After this, introduce the screw in the spring holding housing, as per drawing n°1 (page 4).

• MAINTENANCE

The maintenance of the machine consists in the manual or semi-automatic lubrication of the different mechanisms. This handbook shows the way and the frequency to carry out the lubrication (page 5 and 6).

Operations that can cause some kind of risk.**Drilling.**

- All the pieces to be machined as well as the holding items should always be well secured to the working table.
- The locking command of the head and table should always be well locked
- The danger indicating plates should always be taken into account.
- The command of the automatic tool ejector device should always be in "B" position, as per drawing n°2 (page 4).
- Take especial care, while working in manual or automatic feed, with command n°4 (page 7) when it returns, due to the elastic energy of the return spring of the main spindle

Repair and maintenance

All the repair and maintenance operations, must be carried out by skilled staff and taking the necessary safety measures.

• COOLANT TANK

The base of the drilling machine is used as a coolant tank, with a capacity of:

TSR-25



7 litres

TSR-30


7 litres

DIBUJO 1
DRAWING 1


TS-25-30-MANIPULACION

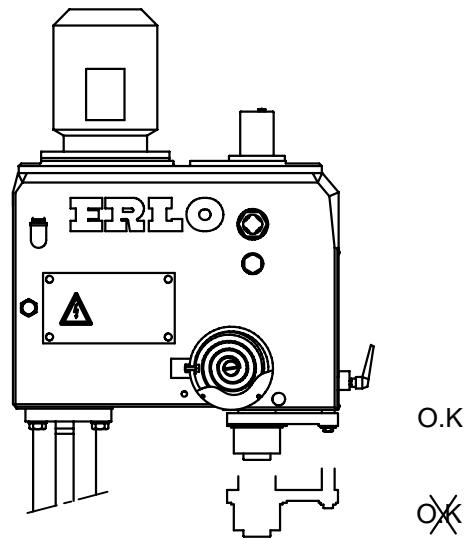
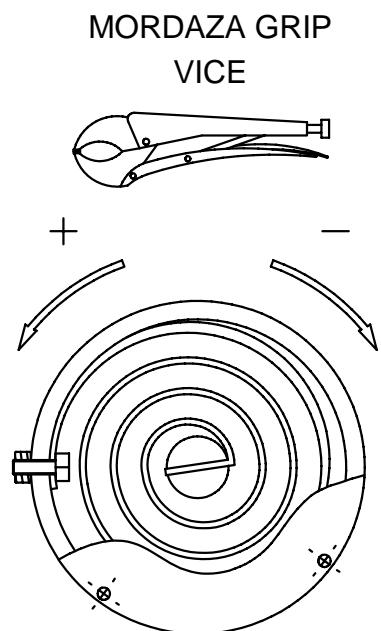


DIBUJO 2
DRAWING 2

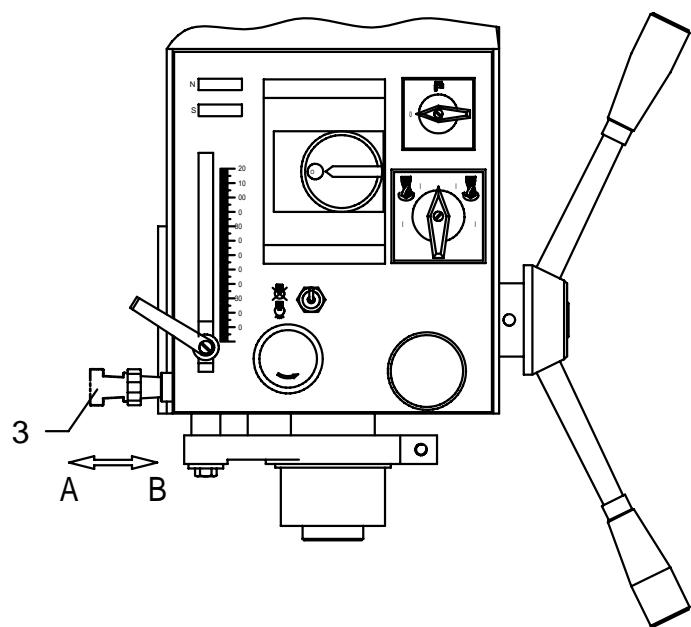


DIBUJO 3
DRAWING 3

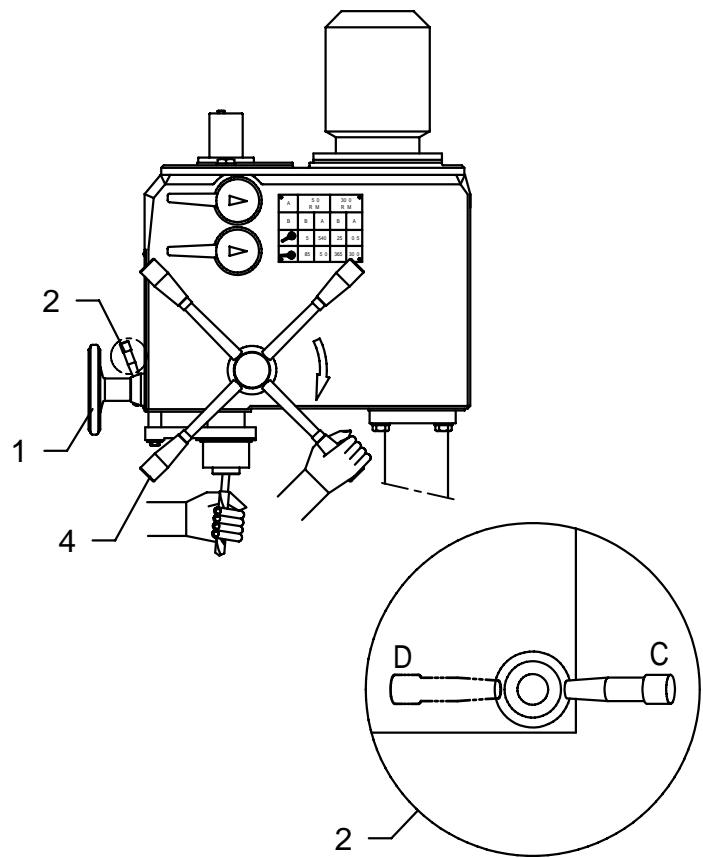

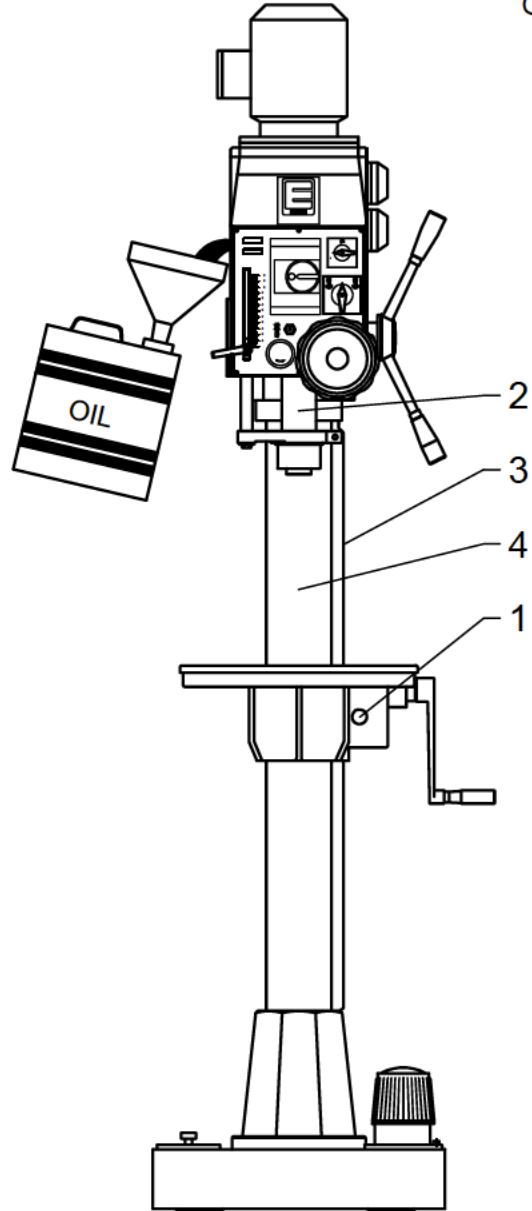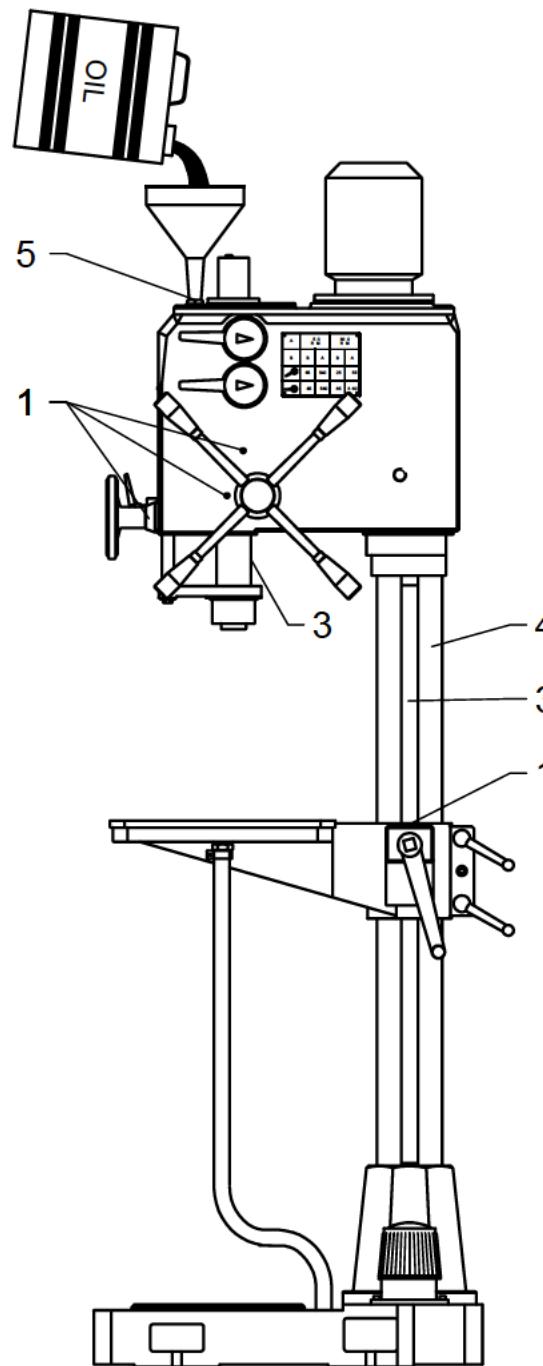

TS-25/30
ENGRASE
GREASING
SCHMIERUNG
GRAISSAGE

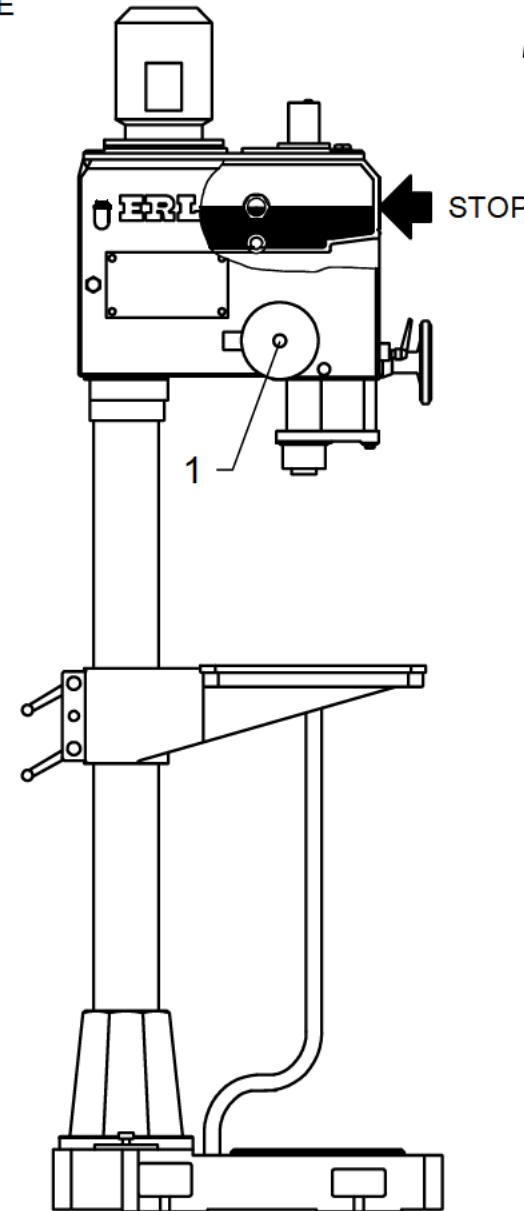

- (1,2) 
- (3,4) 
- (5) 

**INSTRUCCIONES DE ENGRASE
GREASING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE GRAISSAGE
SCHMIERPLAN**

1. Punto de engrase semanal. Engrase por aceite (con engrasador)

Weekly greasing point. Oil greasing (with greaser)

Point de graissage chaque semaine. Graissage par huile (avec graisseur)

Wöchentliche fettschmierstelle. Delschierung (mit Schmiernippel)

2. Punto de engrase 48 horas. Engrase por aceite (con engrasador)

Greasing point every 48 hours. Oil greasing (with greaser)

Point de graissage chaque 48 heures. Graissage par huile (avec graisseur)

Fettschmierstelle alle 48 stunden. Delschierung (mit Schmiernippel)

3. Punto de engrase semanal. Engrase por grasa (a mano)

Weekly greasing point. Greasing by grease (by hand)

Point de graissage chaque semaine. Graissage par huile (a la main)

Wöchentliche fettschmierstelle. Fettschmierung (mit der hand)

4. Punto de engrase semanal. Engrase por aceite (a mano con movimiento del soporte)

Weekly greasing point. Oil greasing (by hand with support movement)

Point de graissage chaque semaine. Graissage par huile (a la main avec mouvement du support)

Wöchentliche fettschmierstelle. Fettschmierung (mit der hand beim haltersbewegen)

5. Engrase caja de mecanismos (cambio de aceite anual).

Gearbox greasing (oil tobe changed yearly).

Graissage boîte de mecanismes (changement d'huile annuel).

Schmierung des Spindelkopfes (Der Olwechsel ist jährlich unter der Voraussetzung del einschichtigen Betriebes).

Capacidad/Capacity/Capacité/Fassungsvolumen

Cabezal / Headstock / Poupée / Kopfstück

TS.32/TS.35/TSA.32/TSA.35/TSE.32/TSE.35

1 l

TS.25/TS.30/TSA.25/TSA.30/TF.30

2.75 l

TC.25/TC.30/TC.32/TC.35/ TCA.60/TCA.70/TCA.60BV/TCA.70BV

5 l

TCA.25/TCA.30/TCA.32/TCA.35/TF.35

8 l

V.40/V.45/TCA.40/TCA.45/TCA.50/TCA.45BV

4 l

Caja desplazamiento cabezal / Headstock displacement box / Boîte de déplacement de la poupée / Totverschiebung Dose

TCA.45BV/TCA.60BV/TCA.70BV

7 l

TF.30/TF.35/TCA.35BV

0.5 l

Punto 1-2-4 Viscosidad mm²/seg (cst) a 40°C, DIN 51.519-10±1. Simbolo DIN 51502
Point 1-2-4 Viscosity mm²/seg (cst) to 40°C, DIN 51.519-10±1. Symbol as DIN 51.502

Punto 5 Viscosidad mm²/seg (cst) a 40°C, DIN 51.519-68±6.8. Simbolo DIN 51502
Point 5 Viscosity mm²/seg (cst) to 40°C, DIN 51.519-68±6.8. Symbol as DIN 51.502





Punto 3 Grasa. Penetración -265/295. Consistencia NLGI-2. Simbolo DIN 51502
Point 3 Grease. Penetration -265/295. Consistency NLGI-2. Symbol as DIN 51.502

C-L
10

C-LP
68


K
2 K

| SUMINISTRADOR SUPPLIER | Punto 1, 2 y 4 Point 1, 2 and 4 Aceite - Oil | Punto 5 Point 5 Aceite - Oil | Punto 3 Point 3 Grasa - Grease |
|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Aral-Vitam GF 10 | Aral-Degol BG 68 | Aralub-HL-2 |
|  | BP-Energol HLP-D 10 | BP-Energol-GR-XP 68 | BP-Energol Grease LS-2 |
|  | Nuto H-10 | Spartan EP 68 | Beacon-2 |
|  | Fina-Cirkan 10 | Fina-Giran 68 | Fina Marson L-2 |
|  | Renolin MR-3 | Renolin-MR-20 | Renolit FWA-160 |
|  | Crucolan 10 | Lamora 68 | Centoplex-2 |
|  | Mobil DTE-11 | Mobil Gear 626 | Mobilux-2 |
|  | Tellus C-10 | Omala OL-68 | Alvania-2 |
|  | Rando Oil HDZ-15 | Meropa 68 | Multifak-2 |

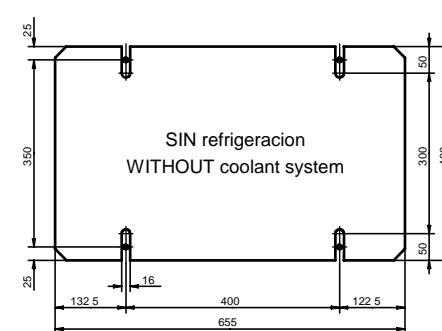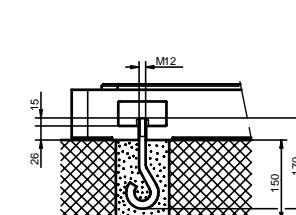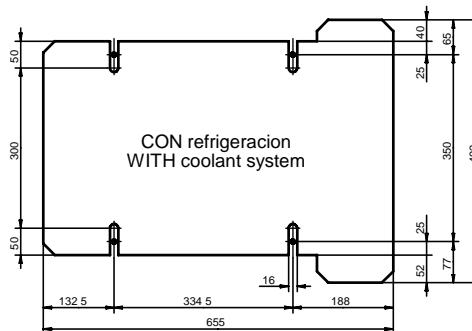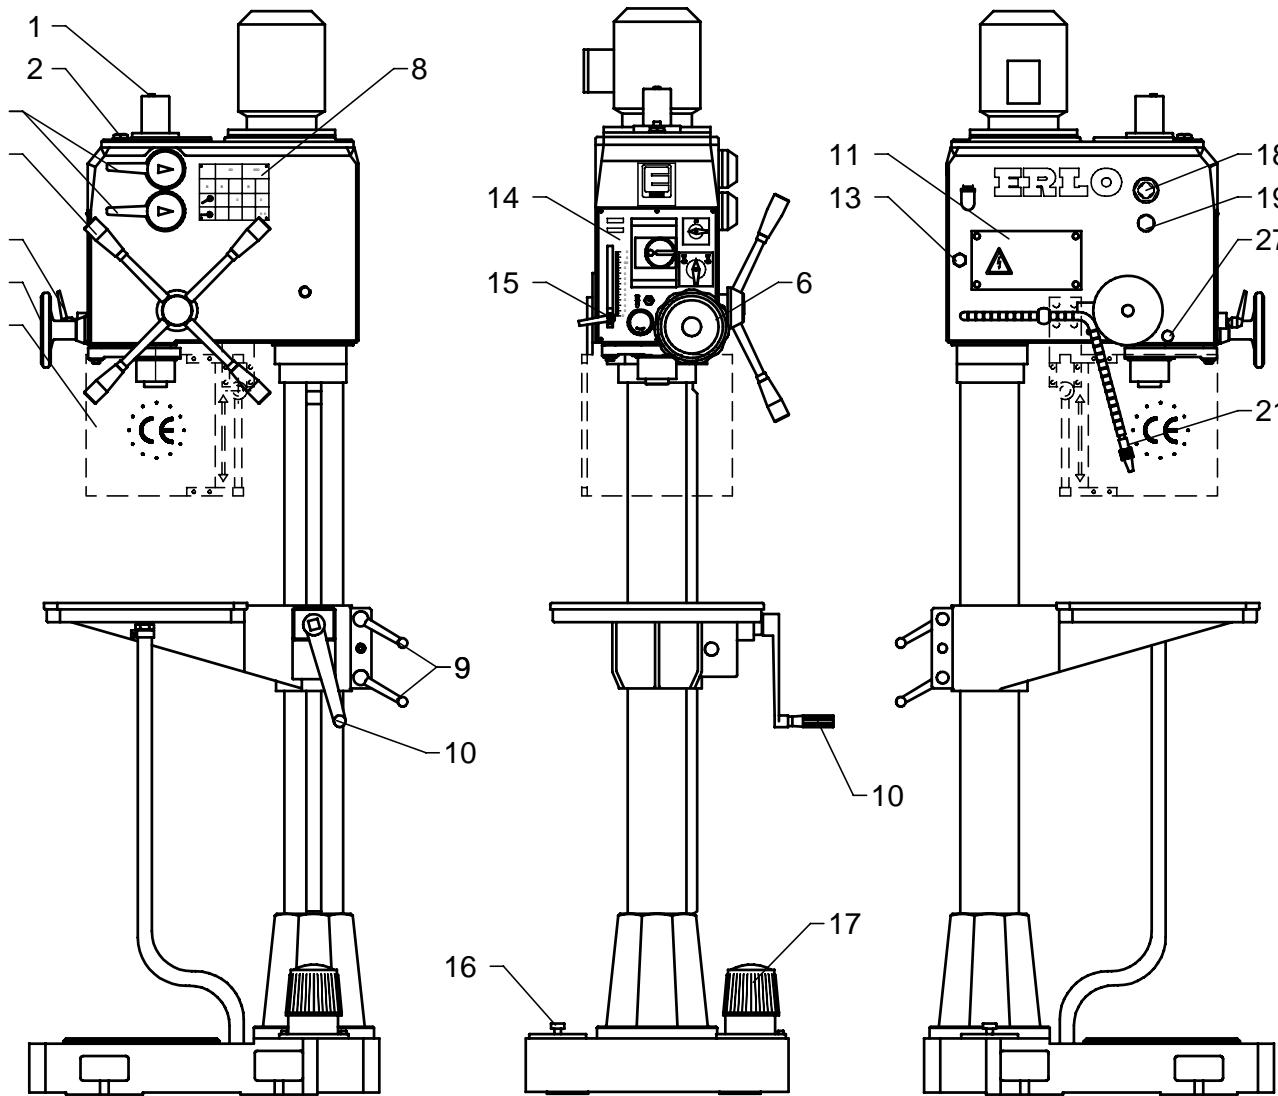


EQUIPAMIENTO EXTRA/EXTRA EQUIPMENT EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE/SONDERAUSRUSTUNG


MESA GIRATORIA
GIRATORY TABLE
TABLE TOURNANTE
DREH TISCH

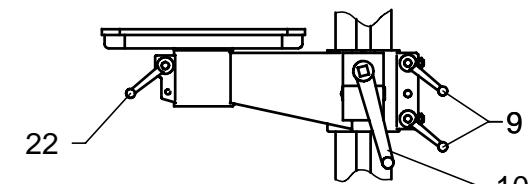


MESA GIRATORIA INCLINABLE.
GIRATORY AND TILTING TABLE.
TABLE TOURNATE ET INCLINABLE.
DREH UND SCHWENKBARER TISCH.

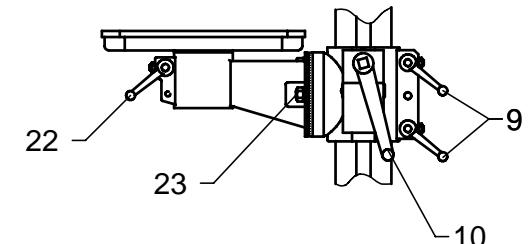

GRUPO MESA GIRATORIA REVERSIBLE.
GIRATORY TABLE UNIT REVERSIBLE.
GROUPE TABLE TOURNANTE REBERSIBLE.
DREH TISCH UMKEMBARE.








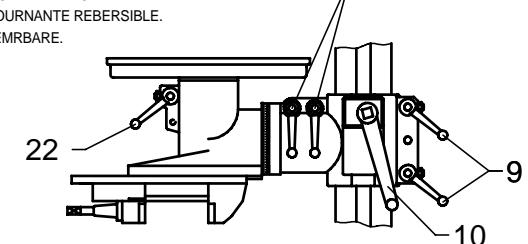


TS-25/30
DESCRIPCION DE LA MÁQUINA
MACHINE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DER MASCHINE
DESCRIPTION DE LA MACHINE

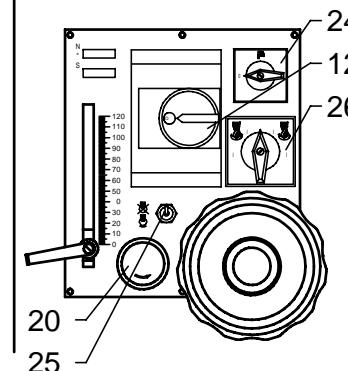

**DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA/MACHINE DESCRIPTION/DESCRIPTION DE LA MACHINE/ BESCHREIBUNG DER
TS-25/30**

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| 1 | Tornillo de regulación del expulsor. | Ejector adjusting screw | Vis regulation de l'ejecteur | Einstellschraube der Ausstoßvorrichtung |
| 2 | Entrada de aceite al cabezal. | Oil entry in headstock. | Entrée d'huile dans la tête | Ölzulauf zum Kopfteil |
| 3 | Mando para la selección de velocidades. | Speed selection command | Commande pour la selection de vitesses | Bedienelemente zur Wahl der Geschwindigkeiten |
| 4 | Mando avance manual. | Manual feed command | Commande avance manuelle. | Bedienelement manueller Vorschub |
| 5 | Bloqueo de profundidad. | Depth locking | Blocage de profondeur. | Blockierelement Bohrtiefe |
| 6 | Volante de avance sensitivo fino. | Wheel for fine sensitive feed | Volant d'avance sensitif fine. | Sensitiver manueller Feinvorschub |
| 7 | Protector de brocas. | Drill guard | Protecteur de la foret | Schutzvorrichtung Bohreinsätze |
| 8 | Placa de velocidades. | Speed plate | Plaque de vitesses | Hinweisschild Geschwindigkeiten |
| 9 | Mando bloqueo del desplazamiento vertical de la mesa. | Locking command for table vertical displacement | Commande de blocage de déplacement vertical de la table | Blockierung der Vertikalsbewegung des Tisches |
| 10 | Mando desplazamiento vertical de la mesa. | Command for table vertical displacement | Commande de déplacement vertical de la table | Bedienelement zum Verfahren des Tisches |
| 11 | Tapa de la parte eléctrica. | Electrical part cover | Couvercle partie électrique | Abdeckung des elektrischen Teils des Kopfes |
| 12 | Guarda motor. | Motor guard | Garde moteur | Hauptschalter |
| 13 | Entrada corriente. | Current entry | Entrée courant. | Stromeingang |
| 14 | Placa de pulsadores y regla milimetrada. | Push button plate and ruler in metric | Plaque de poussoirs et règle en millimètres | Bedienertafel und Maßstab in Millimetern oder Zoll |
| 15 | Índice de profundidad. | Depth index | Index de profondeur | Tiefenindex |
| 16 | Entrada de refrigerante. | Cooling entry | Entrée réfrigérant | Eingang Kühlmitteltank (<i>Option</i>) |
| 17 | Motobomba. | Motor pump. | Motor pompe. | Motorpumpe (<i>Option</i>) |
| 18 | Visor de nivel de aceite del cabezal. | Headstock oil level viewer | Viseur de niveau d'huile dans la tête | Sichtanzeige Ölstand Kopfteil |
| 19 | Tapón de salida de aceite del cabezal. | Cover for oil outlet from headstock | Bouchon sortie d'huile de la tête | Ablassschraube |
| 20 | Stop de emergencia. | Emergency stop | Stop d'emergence. | Not-Aus |
| 21 | Regulador salida refrigerante. | Cooling outlet regulator | Regulateur sortie réfrigérant | Regler für Kühlmittelauslauf (<i>Option</i>) |
| 22 | Bloqueo de giro de la mesa. | Locking for table locking. | Blocage de tour de la table. | Blockierung der Tischdrehung (<i>Option</i>) |
| 23 | Bloqueo de giro del brazo soporte de la mesa. | Locking for table support arm turning | Blocage de giro de bras support de la table | Blockierung des Schwenken des Arms des Tisches (<i>Option</i>) |
| 24 | Selector de refrigeración. | Coolant selector | Selecteur de réfrigeration. | Wahlschalter Kühlung (<i>Option</i>) |
| 25 | Interruptor luz. | Lighting switch | Interrupteur éclairage | Lichtschalter (<i>Option</i>) |
| 26 | Selector de giro y gama de velocidades. | Turning selector and speed range. | Selecteur de tour et gamme de vitesses | Wahlschalter Geschwindigkeitsbereich und Drehrichtung |
| 27 | Seguro expulsor broca. | Drill ejector safety | Assurance ejecteur de foret | Sicherung Ausstoßer des Bohreinsatzes |

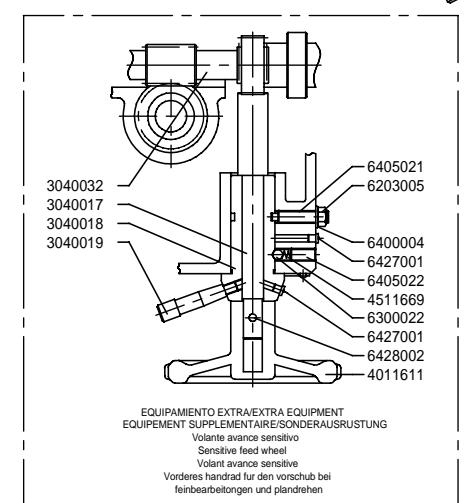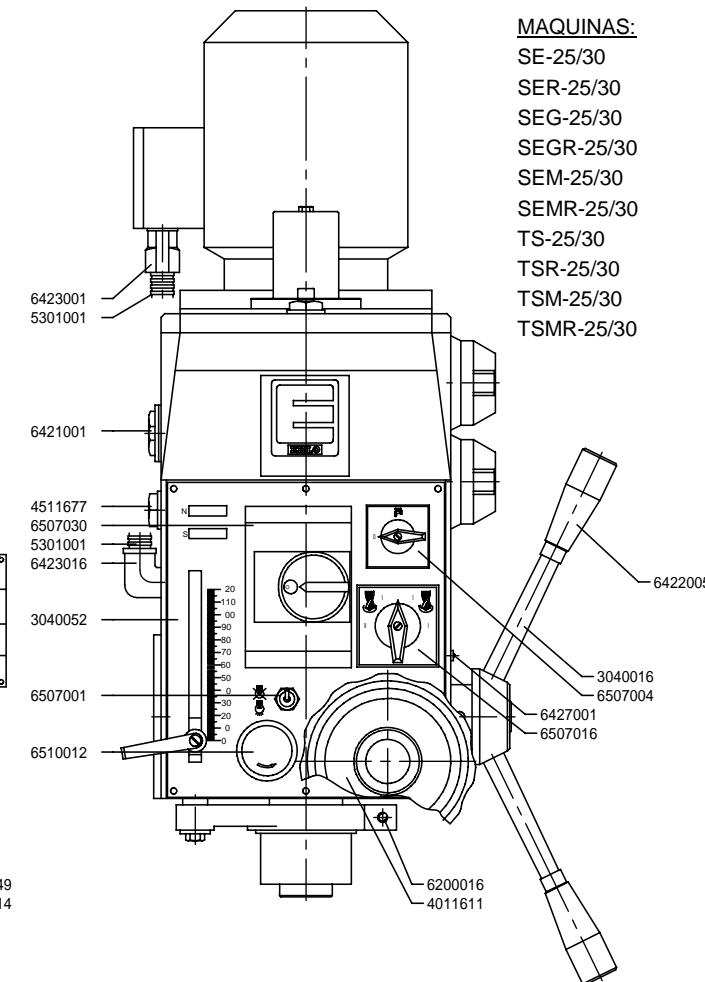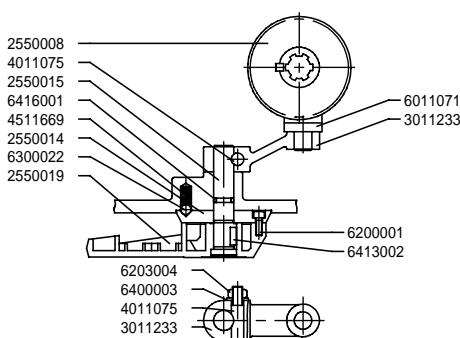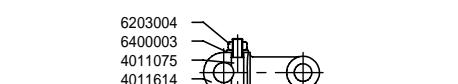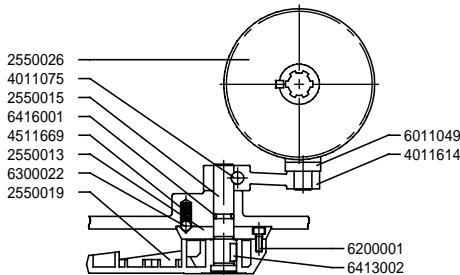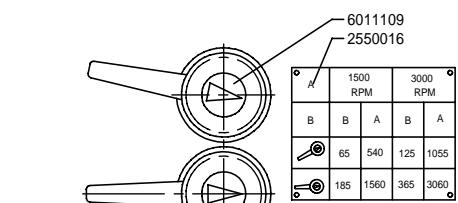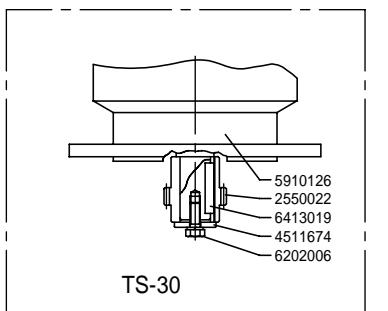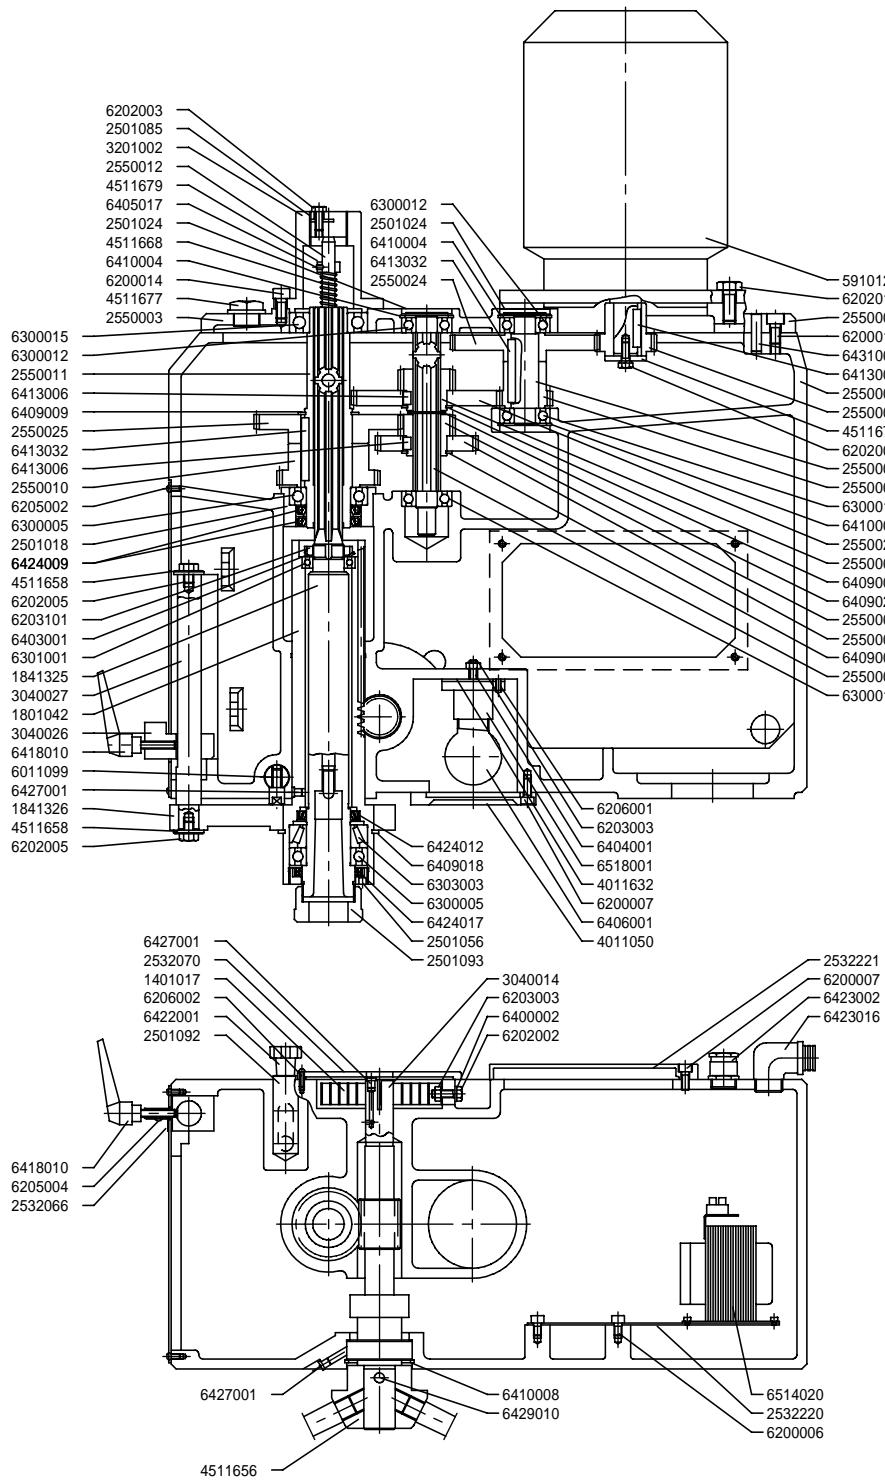**MAQUINAS:**

SE-25/30

SER-25/30

SEG-25/30

SEGR-25/30

SEM-25/30

SEMR-25/30

TS-25/30

TSR-25/30

TSM-25/30

TSMR-25/30


TS-25/30 Lista cabezal

| CODIGO | DESCRIPCION | CODIGO | DESCRIPCION | CODIGO | DESCRIPCION | CODIGO | DESCRIPCION |
|---------|--------------------------------------|---------|--|---------|--------------------------------|---------|----------------------------------|
| 1401017 | Muelle espiral | 3040017 | Eje sinfín C-30/17 | 6202006 | Tornillo DIN 933 5,6 M8x15 | 6416001 | Junta tórica AN-9 |
| 1801042 | Eje caña | 3040018 | Casquillo eje sinfín C-30/18 | 6202012 | Tornillo DIN 933 5,6 M10x25 | 6418010 | Manilla BTH-14.Nº2 M6x30 Gris |
| 1841325 | Eje porta brocas | 3040019 | Mando casquillo eje sinfín C-30/19 | 6203003 | Tuerca DIN 934 5D M6 | 6421001 | Visor HEA 34,5x1,5 |
| 1841326 | Abrazadera S-25/26 | 3040026 | Porta tope roscador sensitivo C-30/26 | 6203004 | Tuerca DIN 934 8,8 M8 | 6422001 | Pomo Ø26x23 |
| 2501018 | Cojinete porta rodamiento | 3040027 | Eje profundidad roscador sensitivo C-30/27 | 6203005 | Tuerca DIN-934 5,6 M10 | 6422005 | Pomo Ø30x80 M10 |
| 2501024 | Tapa de obturación | 3040032 | Eje engrane profundidad C-30/32 | 6203101 | Tuerca KM-5 | 6423001 | Prensaestopa PG-13 110.1300.6 |
| 2501056 | Tuerca retén caña | 3040052 | Placa de pulsadores C-30/52 | 6205002 | Tornillo DIN 7988 M4x7 | 6423002 | Prensaestopa 11.1600.6 |
| 2501085 | Tornillo graduado del expulsor | 3201002 | Tapa rodamiento | 6205004 | Tornillo DIN 7985 M4x7 Cincado | 6423016 | Codo SEM/W 13.5 7303130 |
| 2501092 | Eje seguro expulsor | 4011050 | Arandela sujeción bombilla | 6206001 | Tornillo c/redonda M3x15 | 6424009 | Reten Ø35xØ52x8 Azul |
| 2501093 | Protector rosca | 4011075 | Bulón de apriete | 6206002 | Tornillo c/redonda M4x13 | 6424012 | Reten Ø38xØ58x7 |
| 2532066 | Índice de profundidad TS-25/32-66 | 4011611 | Volante | 6300005 | Rodamiento 6007 | 6424017 | Reten Ø45xØ57x7 |
| 2532070 | Tapa cojinete eje | 4011614 | Biela cambio avances | 6300012 | Rodamiento 6203 | 6427001 | Engrasador de 6 EF862 Bola Ø3.5 |
| 2532220 | Placa maniobra TSA-25/32-20 | 4011632 | Placa porta lampara | 6300015 | Rodamiento 6206 | 6428002 | Pasador cónico Ø6x60 |
| 2532221 | Tapa maniobra TSA-25/32-21 | 4511656 | Cubo porta aspas | 6300022 | Bola de rodamiento Ø8 | 6429010 | Pasador elástico Ø8x45 |
| 2550002 | Cabezal TS-25/2 | 4511658 | Arandela tope husillo | 6301001 | Rodamiento 61905 | 6431002 | Pasador cilíndrico Ø8x30 |
| 2550003 | Tapa cabezal | 4511668 | Muelle expulsor automático | 6303003 | Rodamiento 32007 | 6507001 | Interruptor APR-1011 |
| 2550004 | Engrane motor TS-25/4 | 4511669 | Muelle manilla cambio | 6400002 | Arandela DIN 125 M6 | 6507004 | Interruptor T012 12 A |
| 2550005 | Engrane doble fijo | 4511674 | Arandela motor | 6400003 | Arandela DIN 125 M8 | 6507016 | Comutador T-12282 T-20 |
| 2550006 | Eje engrane fijo | 4511677 | Tapón salida valvulina | 6400004 | Arandela DIN 125 M10 | 6507030 | Caja empotrable E-PKZ0-G |
| 2550007 | Engrane doble móvil | 4511679 | Tope varilla expulsor | 6403001 | Arandela MB-5 | 6510012 | Roseta Roja 3SB3000-1CA21 |
| 2550008 | Engrane doble móvil | 5301001 | Tubo de Poliamida Ref. 491-1301 Gris | 6404001 | Espárrago M6x25 | 6514020 | Transformador 50W 220-380/24 |
| 2550009 | Eje del engrane doble móvil TS-25/9 | 5910124 | Motor 1,1/1,6CV 400V 50Hz 1500/3000rpm | 6405017 | Espárrago DIN 913 12k M4x8 | 6518001 | Porta lampara NIESSEN 229 (E-27) |
| 2550010 | Engrane doble fijo móvil | 5910126 | Motor 1,5/1,9CV 400V 50Hz 1500/3000rpm | 6405021 | Espárrago DIN915 12K M10x45 | | |
| 2550011 | Eje estriado TS-25/11 | 6011049 | Zapatilla avance | 6405022 | Espárrago DIN 913 8G M10x20 | | |
| 2550012 | Varilla expulsor brocas TS-25/12 | 6011070 | Mando de cambios | 6406001 | Bombilla 24V 25W E27 | | |
| 2550013 | Disco selector de velocidad TS-25/13 | 6011071 | Zapatilla cambio | 6409007 | Anilla elástica DIN 471 E-32 | | |
| 2550014 | Disco selector de velocidad TS-25/14 | 6011099 | Pitón seguro expulsor broca | 6409009 | Anilla elástica DIN 471 E-38 | | |
| 2550015 | Eje mando velocidades | 6011109 | Placa indicadora de cambio de avances | 6409018 | Anilla elástica DIN 471 E-72 | | |
| 2550016 | Placa de velocidades TS-25/16 | 6200001 | Tornillo DIN 912 8,8 M5x10 | 6409023 | Anilla elástica DIN 471 E-22 | | |
| 2550022 | Engrane motor TS-30/22 | 6200006 | Tornillo DIN 912 8,8 M6x10 | 6410004 | Anilla elástica DIN 472 I-40 | | |
| 2550024 | Engrane fijo | 6200007 | Tornillo DIN 912 8,8 M6x15 | 6410008 | Anilla elástica DIN 472 I-52 | | |
| 2550025 | Engrane fijo | 6200014 | Tornillo DIN 912 8,8 M8x15 | 6413002 | Chaveta DIN 6885-A 5x5x14 | | |
| 2550026 | Engrane móvil | 6200016 | Tornillo DIN 912 8,8 M8x25 | 6413006 | Chaveta DIN 6885-AB 6x6x10 | | |
| 3011233 | Biela cambio avances | 6202002 | Tornillo DIN 933 5,6 M6x15 | 6413009 | Chaveta DIN-6885-A 6x6x26 | | |
| 3040014 | Eje engrane de profundidad C-30/14 | 6202003 | Tornillo DIN 933 8,8 M7x15 | 6413019 | Chaveta DIN 6885-A 8x7x40 | | |
| 3040016 | Manilla aspas | 6202005 | Tornillo DIN 933 5,6 M8x10 | 6413032 | Chaveta DIN 6885-A 6x6x50 | | |


TS-25/30 Headstock list part

| CODE | DESCRIPTION | CODE | DESCRIPTION | CODE | DESCRIPTION | CODE | DESCRIPTION |
|---------|--------------------------------------|---------|--|---------|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| 1401017 | Return spring | 3040017 | Endless shaft C-30/17 | 6202006 | Screw DIN 933 5,6 M8x15 | 6416001 | Taper pin AN-9 |
| 1801042 | Shank shaft | 3040018 | Endless shaft bushing C-30/18 | 6202012 | Screw DIN 933 5,6 M10x25 | 6418010 | Handle BTH-14.Nº2 M6x30 Gris |
| 1841325 | Drill chuck shaft | 3040019 | Endless shaft bushing command C-30/19 | 6203003 | Nut DIN 934 5D M6 | 6421001 | Viewer HEA 34,5x1,5 |
| 1841326 | Clamp S-25/26 | 3040026 | Sensitive tapping end holder C-30/26 | 6203004 | Nut DIN 934 8,8 M8 | 6422001 | Knob Ø26x23 |
| 2501018 | Bearing holder bushing | 3040027 | Sensitive tapping depth shaft C-30/27 | 6203005 | Nut DIN-934 5,6 M10 | 6422005 | Knob Ø30x80 M10 |
| 2501024 | Cover | 3040032 | Depth gear shaft C-30/32 | 6203101 | Nut KM-5 | 6423001 | Stuffing box PG-13 110.1300.6 |
| 2501056 | Shank seal nut | 3040052 | Push button plate C-30/52 | 6205002 | Screw DIN 7988 M4x7 | 6423002 | Stuffing box 11.1600.6 |
| 2501085 | Ejector adjusted screw | 3201002 | Bearing cover | 6205004 | Screw DIN 7985 M4x7 Cincado | 6423016 | Knee SEM/W 13.5 7303130 |
| 2501092 | Ejector safety shank | 4011050 | Lamp adjustinb washer | 6206001 | Round head screw M3x15 | 6424009 | Seal Ø35xØ52x8 Blue |
| 2501093 | Threading protector | 4011075 | Tightening tip | 6206002 | Round head screwa M4x13 | 6424012 | Seal Ø38xØ58x7 |
| 2532066 | Depth index TS-25/32-66 | 4011611 | Wheel | 6300005 | Bearing 6007 | 6424017 | Seal Ø45xØ57x7 |
| 2532070 | Shank bushing cover | 4011614 | Feed change | 6300012 | Bearing 6203 | 6427001 | Ball greaser 6 EF862 Ø3.5 |
| 2532220 | Plate TSA-25/32-20 | 4011632 | Lamp holder plate | 6300015 | Bearing 6206 | 6428002 | Taper pin Ø6x60 |
| 2532221 | Plate TSA-25/32-21 | 4511656 | Arm holder hub | 6300022 | Ball bearing Ø8 | 6429010 | Taper pin Ø8x45 |
| 2550002 | Headstock TS-25/2 | 4511658 | Spindle end washer | 6301001 | Bearing 61905 | 6431002 | Cylindrical pin Ø8x30 |
| 2550003 | Headstock cover | 4511668 | Automatic ejector spring | 6303003 | Bearing 32007 | 6507001 | Switch APR-1011 |
| 2550004 | Motor gear TS-25/4 | 4511669 | Change handle spring | 6400002 | Washer DIN 125 M6 | 6507004 | Switch T012 12 A |
| 2550005 | Fixed double gear | 4511674 | Motor washer | 6400003 | Washer DIN 125 M8 | 6507016 | Commuter T-12282 T-20 |
| 2550006 | Fixed gear shank | 4511677 | Cooling outlet cover | 6400004 | Washer DIN 125 M10 | 6507030 | Box E-PKZ0-G |
| 2550007 | Movable double gear | 4511679 | Ejector rod end | 6403001 | Washer MB-5 | 6510012 | Red button 3SB3000-1CA21 |
| 2550008 | Movable double gear | 5301001 | Poliamide pipe Ref. 491-1301 Gris | 6404001 | Stud M6x25 | 6514020 | Transformer 50W 220-380/24 |
| 2550009 | Movable double gear of shaft TS-25/9 | 5910124 | Motor 1,1/1,6CV 400V 50Hz 1500/3000rpm | 6405017 | Stud DIN 913 12k M4x8 | 6518001 | Lamp holder NIESSEN 229 (E-27) |
| 2550010 | Movable fixed double gear | 5910126 | Motor 1,5/1,9CV 400V 50Hz 1500/3000rpm | 6405021 | Stud DIN915 12K M10x45 | | |
| 2550011 | Grooved shaft TS-25/11 | 6011049 | Feed protector | 6405022 | Stud DIN 913 8G M10x20 | | |
| 2550012 | Drill ejector rod TS-25/12 | 6011070 | Change command | 6406001 | Lamp 24V 25W E27 | | |
| 2550013 | Speed selector disk TS-25/13 | 6011071 | Change protector | 6409007 | Elastic ring DIN 471 E-32 | | |
| 2550014 | Speed selector disk TS-25/14 | 6011099 | Drill ejector safety pin | 6409009 | Elastic ring DIN 471 E-38 | | |
| 2550015 | Speed command shaft | 6011109 | Feed change indicating plate | 6409018 | Elastic ring DIN 471 E-72 | | |
| 2550016 | Speed plate TS-25/16 | 6200001 | Screw DIN 912 8,8 M5x10 | 6409023 | Elastic ring DIN 471 E-22 | | |
| 2550022 | Motor gear TS-30/22 | 6200006 | Screw DIN 912 8,8 M6x10 | 6410004 | Elastic ring DIN 472 I-40 | | |
| 2550024 | Fixed gear | 6200007 | Screw DIN 912 8,8 M6x15 | 6410008 | Elastic ring DIN 472 I-52 | | |
| 2550025 | Fixed gear | 6200014 | Screw DIN 912 8,8 M8x15 | 6413002 | Key DIN 6885-A 5x5x14 | | |
| 2550026 | Movable gear | 6200016 | Screw DIN 912 8,8 M8x25 | 6413006 | Key DIN 6885-AB 6x6x10 | | |
| 3011233 | Feed change | 6202002 | Screw DIN 933 5,6 M6x15 | 6413009 | Key DIN-6885-A 6x6x26 | | |
| 3040014 | Depth gear shaft C-30/14 | 6202003 | Screw DIN 933 8,8 M7x15 | 6413019 | Key DIN 6885-A 8x7x40 | | |
| 3040016 | Handle | 6202005 | Screw DIN 933 5,6 M8x10 | 6413032 | Key DIN 6885-A 6x6x50 | | |


CONJUNTO SOPORTE COLUMNA
SUPPORT COLUMN UNIT
ENSEMBLE SUPPORT COLONNE
BAUGRUPPE SUPPORT SAULE

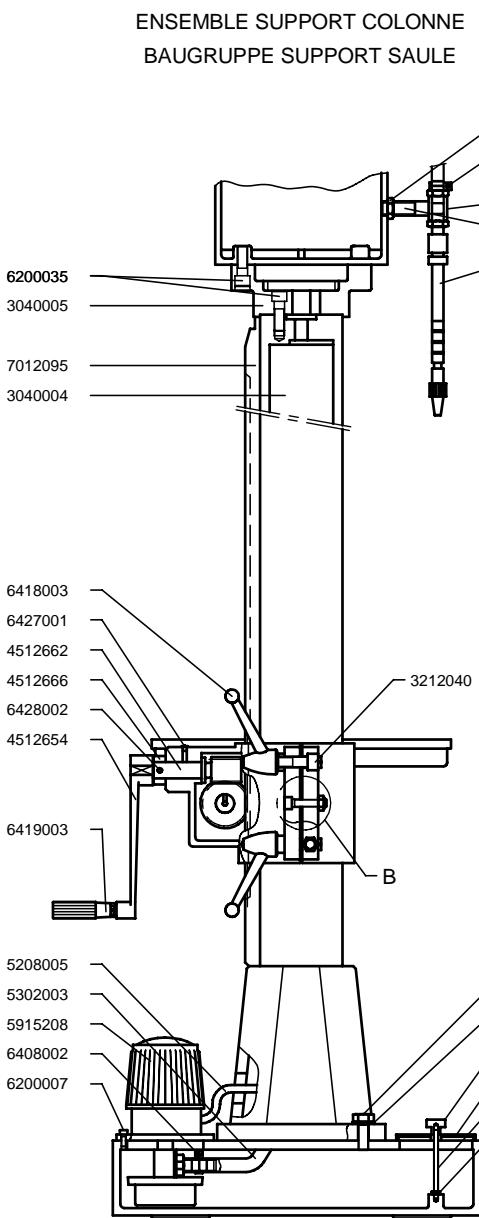


GRUPO MESA GIRATORIA-REVERSIBLE
GIRATORY TABLE UNIT REVERSIBLE
GROUPE TABLE TOURNANTE-REBERSIBLE
DREH TISCH UMKEHRBARE

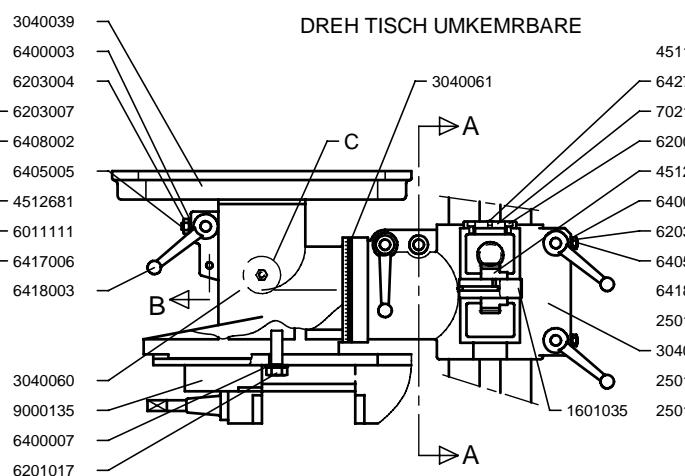


MESA FIJA
TABLE FIXED
TABLE FIXE
FESTEN TISCHES.

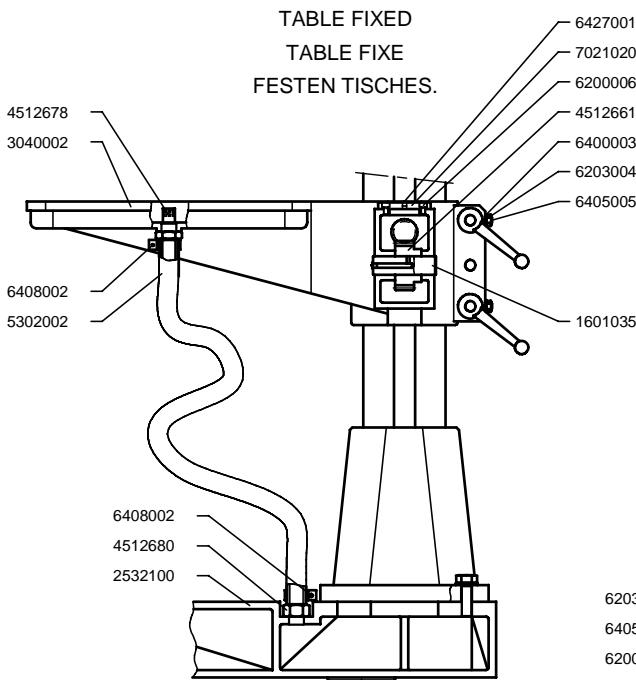


MESA GIRATORIA INCLINABLE
GIRATORY AND TILTING TABLE.
TABLE TOURNATE ET INCLINABLE
DREH UND SCHWENKBARER TISCH.

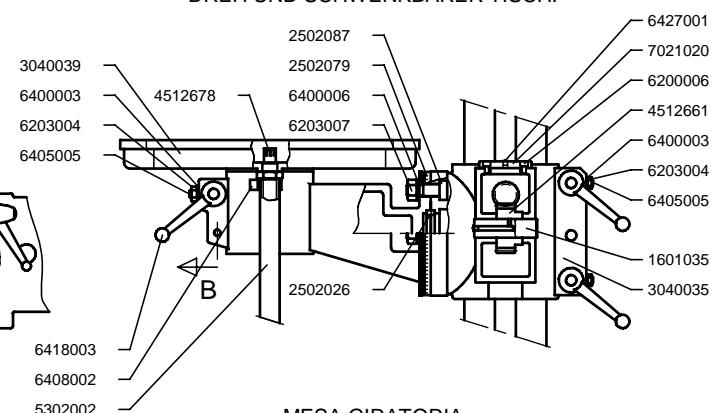


MESA GIRATORIA
GIRATORY TABLE
TABLE TOURNATE
DREH TISCH.

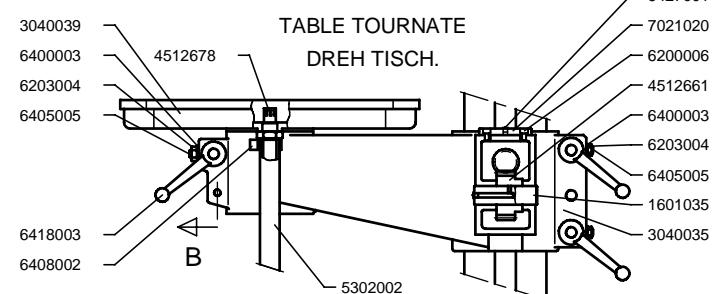

DETALLE B

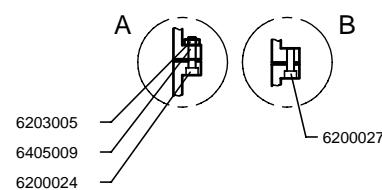




DETALLE C

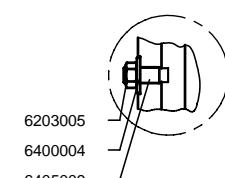

Series C/TS

| | CONJUNTO SOPORTE COLUMNA | CONJUNTO SOPORTE COLUMNA |
|---------|--|----------------------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | DESCRIPCION |
| 1601035 | Bulón del soporte | Support pin |
| 2501089 | Casquillo apriete | Tightening bush |
| 2501090 | Casquillo apriete | Tightening bush |
| 2502026 | Casquillo guia soporte brazo | Guiding bush arm support |
| 2502079 | Placa graduación soporte | Support adjusting plate |
| 2502087 | Tornillo giratorio soporte brazo | Arm support rotating screw |
| 2532100 | Base | Base |
| 3040002 | Soporte mesa | Table support |
| 3040003 | Soporte mesa | Table support |
| 3040004 | Columna | Column |
| 3040005 | Brida columna | Column flange |
| 3040035 | Soporte columna | Column support |
| 3040036 | Soporte brazo giratorio | Rotating arm support |
| 3040039 | Mesa | Table support |
| 3040059 | Soporte columna | Column support |
| 3040060 | Soporte brazo giratorio | Rotating arm support |
| 3040061 | Placa graduación soporte mordaza | Vice support adjusting plate |
| 3212040 | Tornillo del soporte | Support screw |
| 4511668 | Muelle | Spring |
| 4512654 | Manivela | Handle |
| 4512655 | Tapa del depósito | Tank cover |
| 4512661 | Engrane del soporte | Support gear |
| 4512662 | Sinfín del soporte | Endless of the support |
| 4512666 | Casquillo del soporte | Support bushing |
| 4512678 | Pitón salida refrigerante plato | Dilling oil peg plate outlet |
| 4512680 | Pitón entrada refrigerante | Drillingoil peg plate entry |
| 4512681 | Pitón salida de refrigerante de la bomba | Drilling oil peg outlet |
| 5208005 | Manguera Ø4x1x1600 | Hose of Ø4x1x1600 |
| 5302002 | Manguera plástico Ø20xØ26x1200 | Plastic hose of Ø20xØ26x1200 |
| 5302003 | Texovinil industrial Ø15xØ21 Neo | Industrial texovinil Ø15xØ21 Neo |
| 5915208 | Motobomba AX-85 | Motor pump AX-85 |
| 6011111 | Porta grifo | Faucet holder |
| 6200006 | Tornillo DIN 912 M6x10 | Screw DIN 912 M6x10 |
| 6200007 | Tornillo DIN 912 M6x15 | Screw DIN 912 M6x15 |
| 6200024 | Tornillo DIN 912 M10x16 | Screw DIN 912 M10x16 |
| 6200027 | Tornillo DIN 912 M10x30 | Screw DIN 912 M10x30 |
| 6200035 | Tornillo DIN 912 M14x40 | Screw DIN 912 M14x40 |
| 6202017 | Tornillo DIN 931 M16x50 | Screw DIN 931 M16x50 |
| 6202019 | Tornillo DIN 931 M14x40 | Screw DIN 931 M14x40 |
| 6203003 | Tuerca DIN 934 M6 | Nut DIN 934 M6 |
| 6203004 | Tuerca DIN 934 M8 | Nut DIN 934 M8 |
| 6203005 | Tuerca DIN 934 M10 | Nut DIN 934 M10 |
| 6203007 | Tuerca DIN 934 M14 | Nut DIN 934 M14 |
| 6400003 | Arandela DIN 125 M8 | Washer DIN 125 M8 |
| 6400004 | Arandela DIN 125 M10 | Washer DIN 125 M10 |
| 6400006 | Arandela DIN 125 M14 | Washer DIN 125 M14 |
| 6400007 | Arandela DIN 125 M16 | Washer DIN 125 M16 |
| 6404003 | Espárrago ALLEN M6x135 | Stud ALLEN M6x135 |
| 6405005 | Espárrago ALLEN M8x25 | Stud ALLEN M8x25 |
| 6405009 | Espárrago ALLEN M10x30 | Stud ALLEN M10x30 |
| 6408002 | Abrazadera MIKALOR Ø16xØ27 | Clamp MIKALOR Ø16xØ27 |
| 6417006 | Lanzapítón de 400 | Peg suttle of 400 |
| 6418003 | Manilla BTH M14 | Handle BTH M14 |
| 6418006 | Manilla BTH M10x95 | Handle BTH M10x95 |
| 6422001 | Pomo M6x25 | Knob M6x25 |
| 6427001 | Engrasador de bola Ø6 | Ball greaser Ø6 |
| 6428002 | Pasador cónico Ø6x60 | Taper pin Ø6x60 |
| 6428003 | Pasador cónico Ø7x70 | Conical pin Ø7x70 |
| 7012095 | Cremallera | Rack |
| 7021020 | Tapa | Cover |
| 9000135 | Mordaza CH-1 | Vice CH-1 |

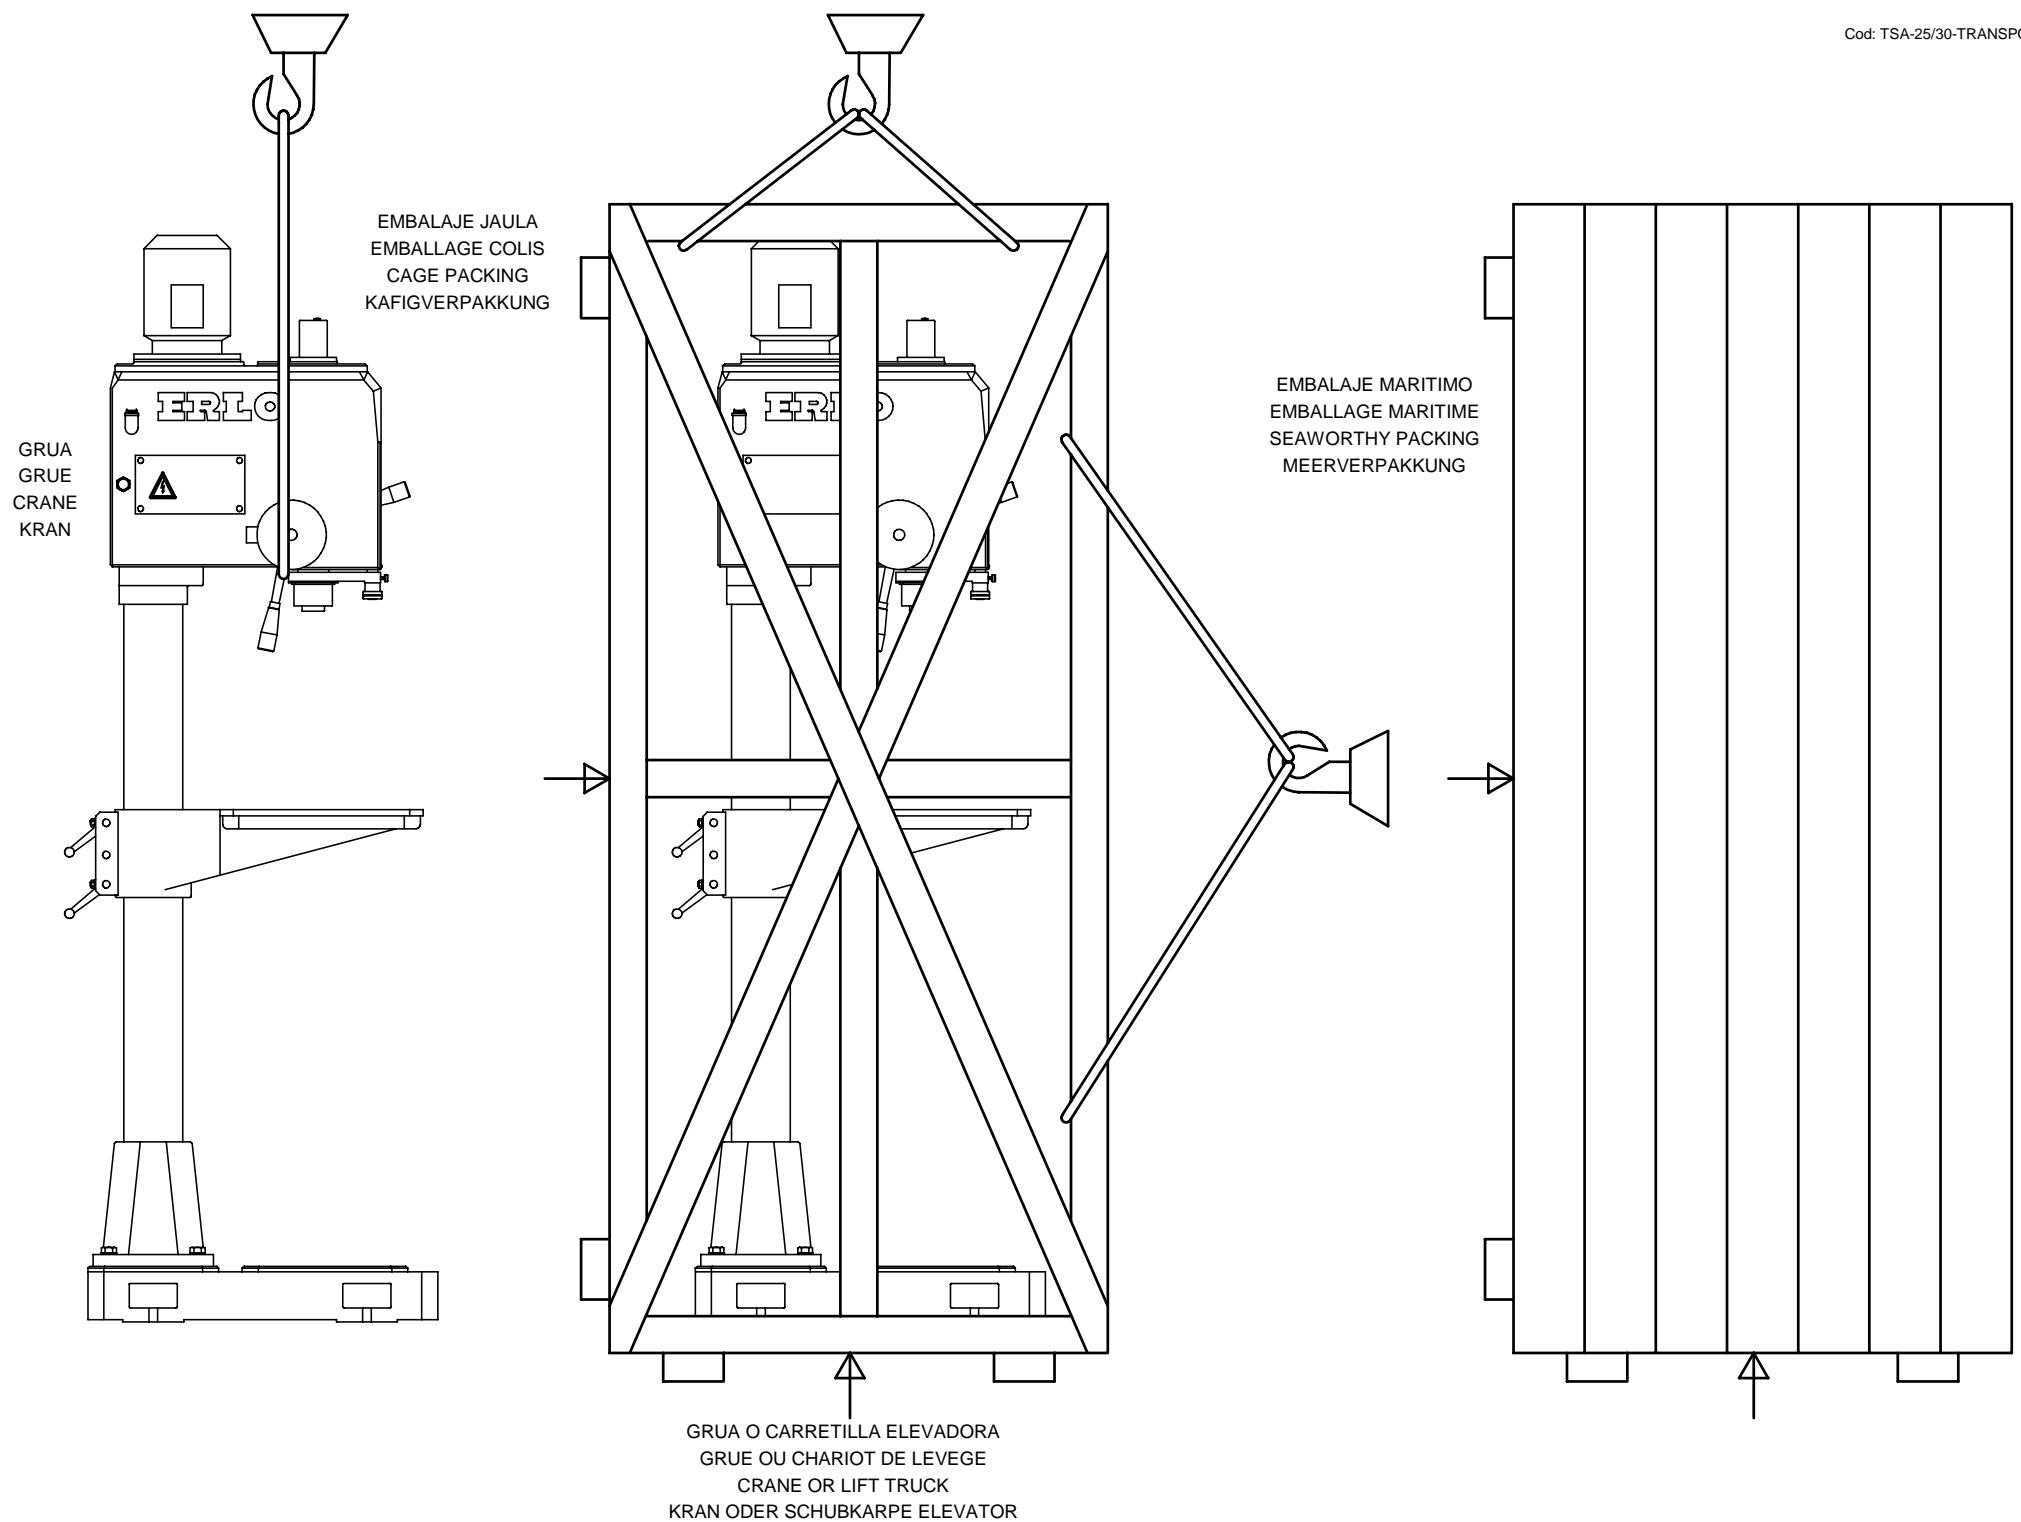
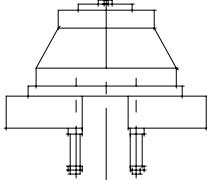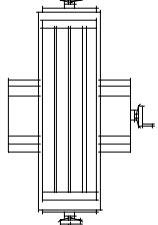
| MODELOS MODELS MODEL MODELL | MAQUINA MACHINE MACHINE MASCHINE | EMBALAJE JAULA EMBALLAGE COLIS CAGR PACKING KAFIG VERPAKKUNG | EMBALAJE MARITIMO EMBALLAGE MARITIME SEAWORTHY PACKING MEER VERPAKKUNG |
|--|---|---|---|
| T/TZ/TM/TR/S/SR/SG/SM/C/CR | 18 25 | 200 Kg | 230 Kg |
| TRV/TMV-18 | | 255 Kg | 290 Kg |
| S/SR-30 | | 270 Kg | 310 Kg |
| C/CR-30 | | 270 Kg | 310 Kg |
| SE-25/30 | | | |
| TS-25/30 | | 260 Kg | |
| TS/TSA/TSE-32 | | 317 Kg | 370 Kg |
| TC/TCA TCA-EMEL | 25/30 | 480 Kg | 560 Kg |
| | 32/35 | 560 kg | 640 Kg |
| | 40/45 | 660 Kg | 750 Kg |
| | 50 | 850 Kg | 970 Kg |
| | 60 | 1040 Kg | 1155 Kg |
| | 70 | 1150 Kg | 1270 Kg |
| TCA-BV | 45-BV | 1350 Kg | 1600 Kg |
| | 60-BV | 1500 Kg | 1900 Kg |
| | 70-BV | 2120 Kg | 2560 Kg |
| TF | 30 | 750 Kg | 950 Kg |
| | 35 | 910 Kg | 1155 Kg |
| TCM/TCMA TCMA-EMEL | 25/30 | 680 Kg | 775 Kg |
| | 32/35 | 1025 Kg | 1160 Kg |
| | 40/45 | 1050 Kg | 1200 Kg |
| EQUIPAMIENTO EXTRA EXTRA EQUIPMENT EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE |  |  |  |
| SONDERAUSRUSTUNG | Ref. | Ref. | Ref. |
| | Kg | Kg | Kg |
| NOTA: | Los pesos que se indican son aproximados Les poids indique sont approximatifs The shown weights are approximate Die zweckmassig gewichtete sind annahemd | | |