



ERLO CE

MANUAL DE INSTRUCCIONES/ OPERATION HANDBOOK BEDIENUNGSANLEITUNG/ LIVRE D'INSTRUCTIONS

Para la instalación, manejo y mantenimiento de la máquina es necesario leer minuciosamente las instrucciones

It is absolutely necessary to read carefully the following instructions for the installation handling and maintenance of the machine

Vor Inbetriebnahme ist es unbedingt erforderlich, die nachstehenden Bedienungsanleitungen eingehend zu studieren

Il est absolument nécessaire de lire avec attention les instructions données pour l'installation, manoeuvre et entretien de la machine

Modelo/Model/Modell/Modèle	
Nº de la máquina/Machine number/Maschinen-Nr/Nº de la machine	
Potencia motor/Machine power/Motorleistung/Puissance moteur	
Voltaje/Voltage/Spannung/Voltage	
Fecha de verificación/Verification date/Abnahmedatum/Date de verification	

CLIENTE/CUSTOMER/KUNDE/CLIENT

NOTA IMPORTANTE/ IMPORTANT NOTE/ WITCHIGE HINWEISE/ AVIS IMPORTANT

Para piezas de recambio es necesario señalar:/ It is necessary to state for spare parts:

Für die entsprechenden Ersatzteile muss folgendes angegeben werden:/ Pour pièces de rechange il est nécessaire de mentionner:

- **Modelo de máquina/** Machine model/ **Maschinenmodell/** Modèle de machine
- **Nº de máquina/** Machine number/ **Maschinen-Nr./** Numéro de machine
- **Nº de pieza/** Piece reference/ **Ersatzteil-Nr./** Reference de la pièce

IMPORTANTE: Antes de hacer la instalación se deberá de leer detenidamente este libro de instrucciones.

PAUTAS A SEGUIR

- Manipulación y Transporte de la Máquina.
- Puesta en servicio.
- Utilización y reglaje.
- Operaciones de Mantenimiento y Reparación más importantes.

DESCRIPCION DE DICHAS PAUTAS

• MANIPULACION Y TRANSPORTE DE LA MAQUINA.

La manipulación de la máquina desde el suelo al medio de transporte y desde el medio de transporte al suelo o a otro medio de transporte, se efectúa con grúas y elementos auxiliares de elevación, que deben tener capacidad de carga suficiente, incluyendo los coeficientes de seguridad reglamentarios, para manipular la carga con seguridad.

En este mismo libro de instrucciones se indica como se tienen que hacer las operaciones de manipulación. (Ver hoja modo manipulación página 13).

• PUESTA EN SERVICIO.

La instalación de la máquina se efectuará en un local protegido de las inclemencias del tiempo y en lugar idóneo con relación al proceso productivo.

El suelo tendrá la capacidad de carga suficiente para soportar el peso de la máquina, además tendrá la suficiente rigidez para soportar la máquina sin deformaciones inadmisibles que impidan el correcto funcionamiento de la misma, además se deberán impedir que las vibraciones generadas durante el trabajo de la máquina se transmitan al suelo o a la estructura del local.

Deberá preverse una superficie suficiente para facilitar el trabajo de la máquina, la manipulación del material, el mantenimiento de la máquina y el paso del personal.

Para la puesta en servicio de la máquina, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- El personal que efectúe los trabajos de puesta en servicio debe estar adecuadamente formado y utilizar en caso necesario las prendas de protección y las herramientas adecuadas en aquellos trabajos que tenga que efectuar bajo tensión.
- La superficie mínima necesaria con y sin mesas auxiliares que se requieren para que pueda desarrollarse correctamente el trabajo de la máquina y se pueda efectuar el mantenimiento y la reparación de forma fácil y segura.
- Los datos de las fundaciones y de los sistemas antivibratorios que requiere (página 7).
- La tensión de alimentación.
- Asegurarse que la corriente que se va a utilizar, coincide con el voltaje del taladro.
- En las máquinas de conexión trifásica se han de conectar los cables a las bornas TIERRA, RST y N, si necesitara (N= Neutro).
- Comprobar que el sentido de giro del eje principal y de la bomba de refrigeración (si llevara) es el correcto según indica la placa de mandos.

• UTILIZACION Y REGLAJE

1. Colocación de la herramienta.

Asegurarse siempre que la máquina está parada. Se sujetta con la mano derecha el mando de bajada del eje y con la mano izquierda se introduce en el cono del eje la herramienta mediante un golpe seco, teniendo en cuenta que la lengüeta de la herramienta y el alojamiento del eje para dicha lengüeta estén en posición correcta. Deberá también tenerse en cuenta que las máquinas que lleven expulsor automático de brocas, tanto al introducir la herramienta como al estar la máquina trabajando en automático o en manual el seguro del expulsor, deberá estar introducido en la parte interior o en la posición "A". S/dibujo adjunto nº 2 (página 4).

2. Regulación de la altura de la mesa y giro conjunto soporte.

Desbloquear los mandos de bloqueo nº 10 (página 7) del soporte de la mesa y con el mando de desplazamiento vertical del soporte columna nº 14 (página 7), regular la altura de la mesa. Bloquear de nuevo los mandos de bloqueo nº 10 (página 7) del soporte de la mesa.

3. Regulación de la inclinación del brazo giratorio de la mesa. (Equipamiento extra).

Aflojar las tres tuercas nº 22 (página 7) y regular la inclinación del brazo giratorio según los grados necesarios e indicados en la regla graduada del brazo giratorio.

Una vez terminada la regulación, volver a apretar las tres tuercas.

4. Regulación giro mesa. (Equipamiento extra).

Desbloquear el mando de bloqueo nº 21 (página 7) del brazo giratorio y regular el giro de la mesa. Bloquear de nuevo el mando de bloqueo nº 21 (página 7) del brazo giratorio.

Advertencia: Asegurarse de que durante los procesos de trabajo los mandos y tornillos de bloqueo estén bloqueados.

5. Cambio de velocidades.

Los mandos señalados con el nº 3 (página 7) son los que se utilizan para cambiar las velocidades. Las diferentes velocidades se indican en las placas situadas al lado de estos mandos.

Es importante que antes de hacer un cambio de velocidades se asegure que el eje está completamente parado para no dañar los engranes de transmisión.

6. Profundidad de taladrado.

Para regular la profundidad de taladrado, aflojar el tornillo de bloqueo nº 5 (página 7) y girar el mando regulador del índice de profundidad nº 18 en un sentido u otro. La flecha indicadora nº 12 (página 7), nos indicará en mm. o pulgadas, la profundidad de taladrado.

Una vez terminada la regulación, volver a apretar el tornillo de bloqueo nº 5 (página 7).

7. Expulsor automático de la herramienta.

Tirar del mando nº 3 y colocar en la posición "B", s/dibujo nº 2 (página 4), sujetar con la mano izquierda la herramienta y con la mano derecha dar un golpe seco en sentido horario con el mando nº 2 (página 4) en la parte superior del recorrido del eje principal. S/dibujo adjunto nº 3 (página 4).

Advertencia: Es importante que el mando nº 3 (página 4) esté siempre en la posición "A", para las operaciones de trabajo. (Ver dibujo nº 2).

• AVERIAS MÁS COMUNES

Rotura del muelle de recuperación.

Quitar la tapa de protección y extraer el muelle para la reposición, colocar el extremo central del muelle en la ranura del eje y sujetando el otro extremo del muelle con una mordaza Grip, hacerla girar en sentido antihorario hasta conseguir la tensión adecuada, una vez esto, introducir el tornillo en el alojamiento de sujeción del muelle. S/dibujo adjunto nº 1 (página 4)

• MANTENIMIENTO

Los trabajos de mantenimiento consisten en el engrase manual o semiautomático de los diferentes mecanismos, la forma de efectuarlos y la periodicidad de las mismas está indicado en este libro de instrucciones (página 5 y 6).

Operaciones que puedan ocasionar algún nivel de riesgo.

Taladrado.

- Todas las piezas a mecanizar como los elementos de sujeción deberán estar siempre bien amarrados a la mesa de trabajo.
- Todos los mandos de sujeción de soporte, mesa y columna deberán estar siempre bien bloqueados.
- Se deberán tener en cuenta siempre todas las placas indicadoras de peligro.
- El mando del dispositivo del expulsor automático de la herramienta deberá estar siempre en la posición "A", s/dibujo nº 2 (página 4).
- Se deberá tener siempre en cuenta, tanto trabajando en avance manual como en automático, los posibles golpes que pueda ocasionar el mando nº 4 (página 7) debido a la energía elástica del muelle de recuperación del eje principal.

Reparación y mantenimiento.

Todas las operaciones de reparación y mantenimiento, han de realizarse por personal capacitado y tomando las medidas de seguridad pertinentes.

• DEPOSITO DE REFRIGERANTE

La base del taladro se utiliza como depósito de refrigerante, que tiene una capacidad de:

TSR.32 / TSR.35 / TSAR.32 / TSER.32

7 litros

IMPORTANT: Before starting with the installation, you should read this operation handbook carefully.

STEPS TO FOLLOW

- Machine handling and transport
- Machine start-up.
- Operation and adjustment.
- Most important maintenance and repairs operations.

DESCRIPTION OF THE ABOVE STEPS

• MACHINE HANDLING AND TRANSPORT.

Machine handling from floor-transport-floor or another transport, is carried out with suitable cranes and lifting auxiliary items, which must assure enough loading capacity to lift the load safely.

This handbook also shows how the handling operations must be performed (see page 13).

• MACHINE START-UP.

The machine should be installed in a place, which is protected against inclement weather. The foundation should have enough capacity to support the weight of the machine and it should also be tough enough to support the machine without inadmissible deformations, which prevent the correct function of the machine. Besides you should avoid the transmission of any vibration to the floor or structure of the place.

You should provide enough room around the machine to ease the operation, handling of materials, machine maintenance and staff safety.

Before the start up of the machine, please note the following:

- Skilled workers, equipped with the correct clothing and tools should carry out the start-up.
- Make sure that the machine has enough space with or without auxiliary tables to allow and ease the safe, working, and maintenance and repair operations.
- Ensure that the machine foundation and vibration proof system is adequate (page 7)
- Check the supply voltage.
- Make sure that the current to be used is the same as the drilling voltage.
- On machines with three phase connection, the connection should be EARTH, RST and if required N (N=Neutral).
- Test that the main spindle and the coolant pump (it is has) are running in the correct direction, as per indicated on the command plate.

• OPERATION AND ADJUSTMENT

1. TOOL SETTING.

Always make sure that the machine is stopped. Grip the spindle downward command with the right hand and with the left hand insert the tool into the spindle taper with a dead blow. Take into account that the tool releasing tongue and the shaft housing are in the correct position. As per drawing n°2 (page 4).

2. TABLE SUPPORT HEIGHT AND TURNING ADJUSTMENT.

Unlock the locking command n°10 (page 7) of the table support and with command of table support vertical displacement n°14 (page 7) adjust the table height. Lock again the locking commands n°10 (page 7) of the table support.

Advise: Make sure that during the working process all the locking commands and screws are well locked.

3. TABLE ROTATING ARM INCLINATION ADJUSTMENT (Extra equipment).

Loosen the three nuts n°22 (page 7) and adjust the rotating arm inclination, as per the necessary degrees, which are shown in the arm ruler.

Once finished the adjustment, loosen again the three nuts.

4. TABLE TURNING ADJUSTMENT (Extra equipment).

Unlock the locking command n°21 (page 7) of the rotating arm and adjust the table rotation. Lock again the locking command n°21 (page 7) of the rotating arm.

5. SPEEDS CHANGE.

The commands shown with n°3 (page 7) are the ones that we use to change the speeds. The different speeds are shown in the plates placed at one side of these commands.

Advise: Before the speed change, make sure that the spindle is completely stopped.

6. DRILLING DEPTH

To adjust the drilling depth, loosen the locking screw n°5 (page 7) and turn the adjusting command of the depth index n°18 in one or another direction. The indexing arrow n°12 (page 7), will show us in millimetres or inches the drilling depth.

Once the regulation is over, retighten the locking nuts n°5 (page 7).

7. AUTOMATIC TOOL EJECTOR.

Pull from command n°3 and place in "B" position, as per drawing n°2 (page 4), adjust the tool with your left hand and with your right hand give a dead blow in clockwise sense with command n°2 (page 4).

Advise: It is important that the command n°3 is always in "A" position for working operations. (See drawing n°2 page 4).

• MORE COMMON FAILURES

BREAKAGE OF THE RETURN SPRING.

Remove the protection cover and withdraw the spring for its replacement, place the central end of the spring in the shaft slot, holding the other end with a Grip vice. Rotate the grip vice in the anticlockwise direction until the suitable tension is obtained. After this, introduce the screw in the spring holding housing, as per drawing n°1 (page 4).

• MAINTENANCE

The maintenance of the machine consists in the manual or semi-automatic lubrication of the different mechanisms. This handbook shows the way and the frequency to carry out the lubrication (page 5 and 6).

OPERATIONS THAT CAN CAUSE SOME KIND OF RISK.

DRILLING.

- All the pieces to be machined as well as the holding items should always be well secured to the working table.
- The locking command of the head should always be well locked.
- The danger indicating plates should always be taken into account.
- The automatic tool ejector device command should always be in "A" position as per drawing n°2 (page 4).
- Take special care with command n°9 (page 7) when it returns, due to the elastic energy of the return spring of the main spindle.

REPAIR AND MAINTENANCE.

All the repair and maintenance operations, must be carried out by skilled staff and taking the necessary safety measures.

• COOLANT TANK

The base of the drilling machine is used as a coolant tank, with a capacity of:

TS.32/35

7 litres

TSAR.32/35



7 litres

TSER.32/35


7 litres

DIBUJO 1
DRAWING


MORDAZA GRIP
VICE


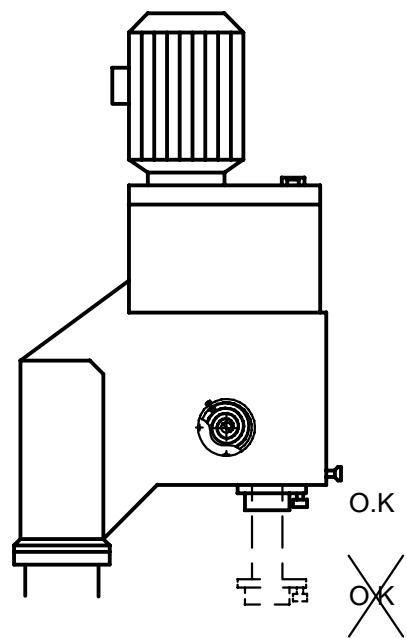
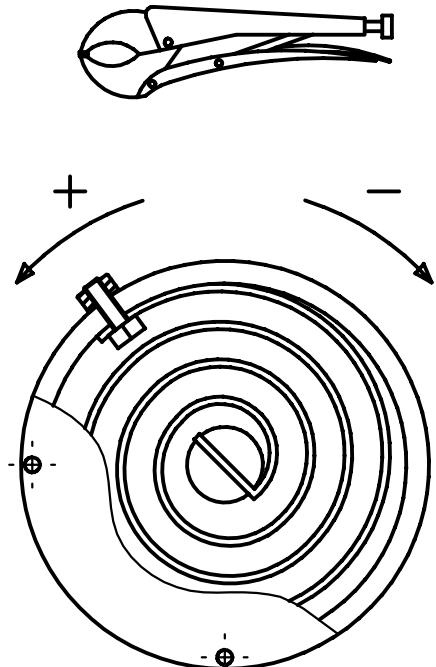


DIBUJO 2
DRAWING 2

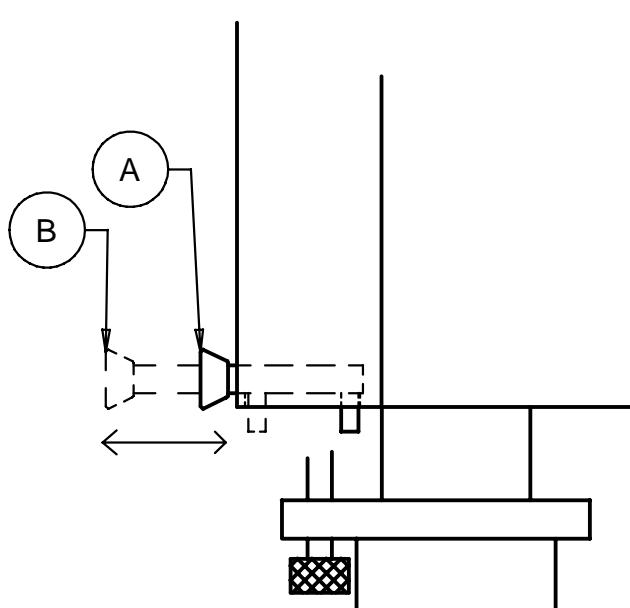

DIBUJO 3
DRAWING 3

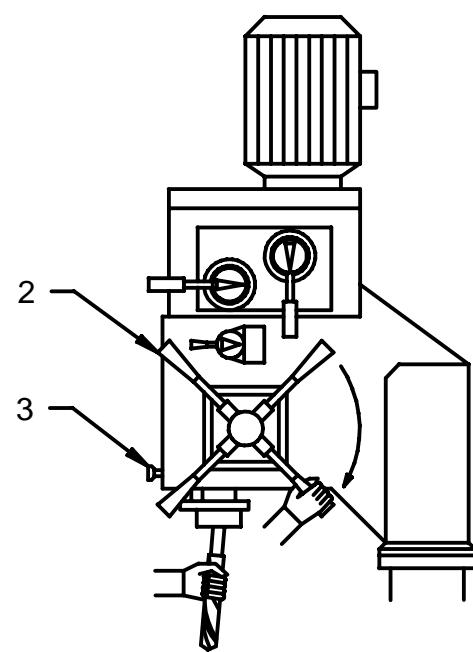

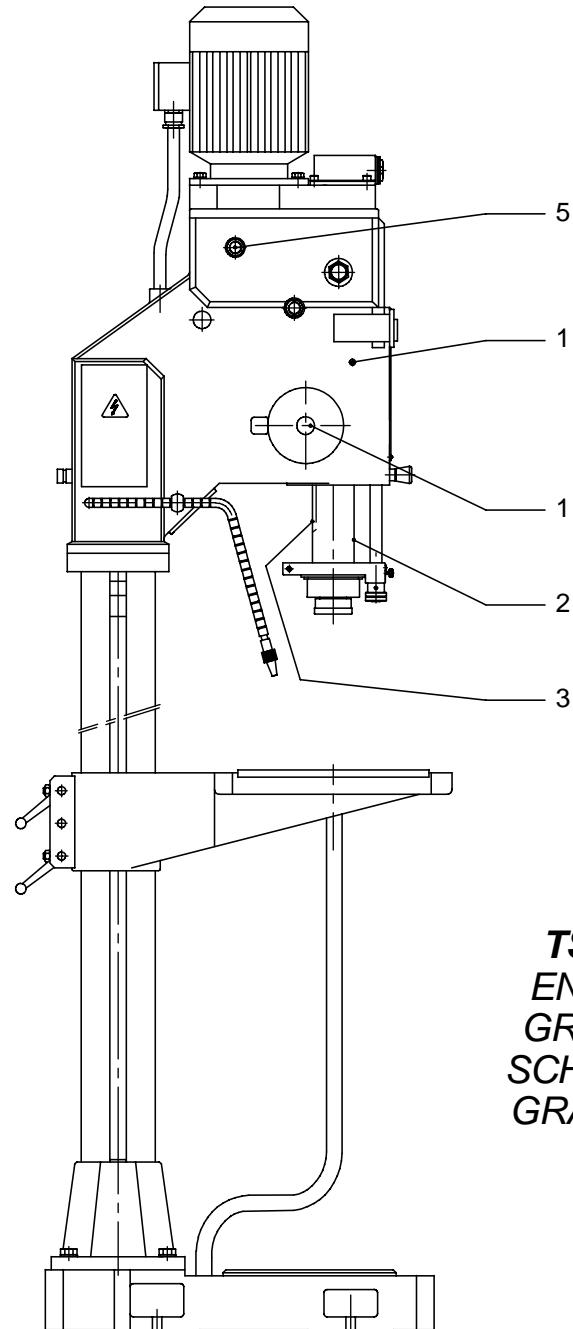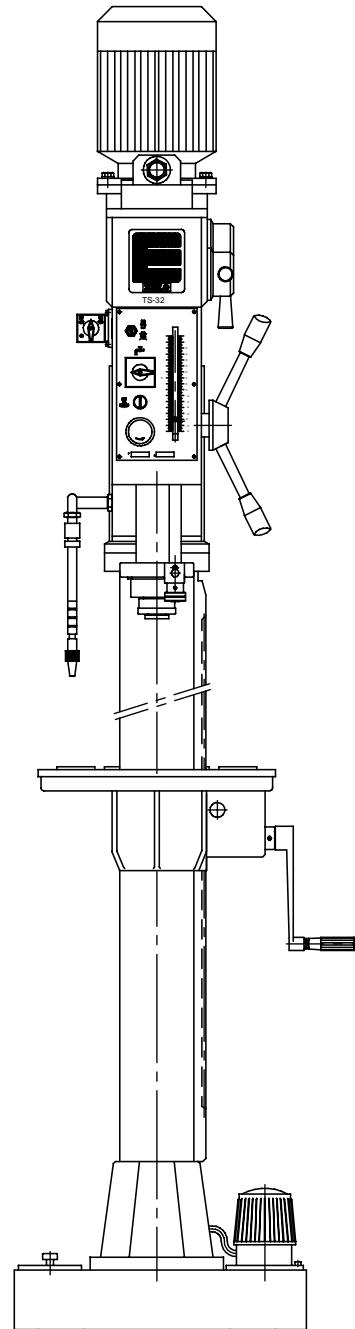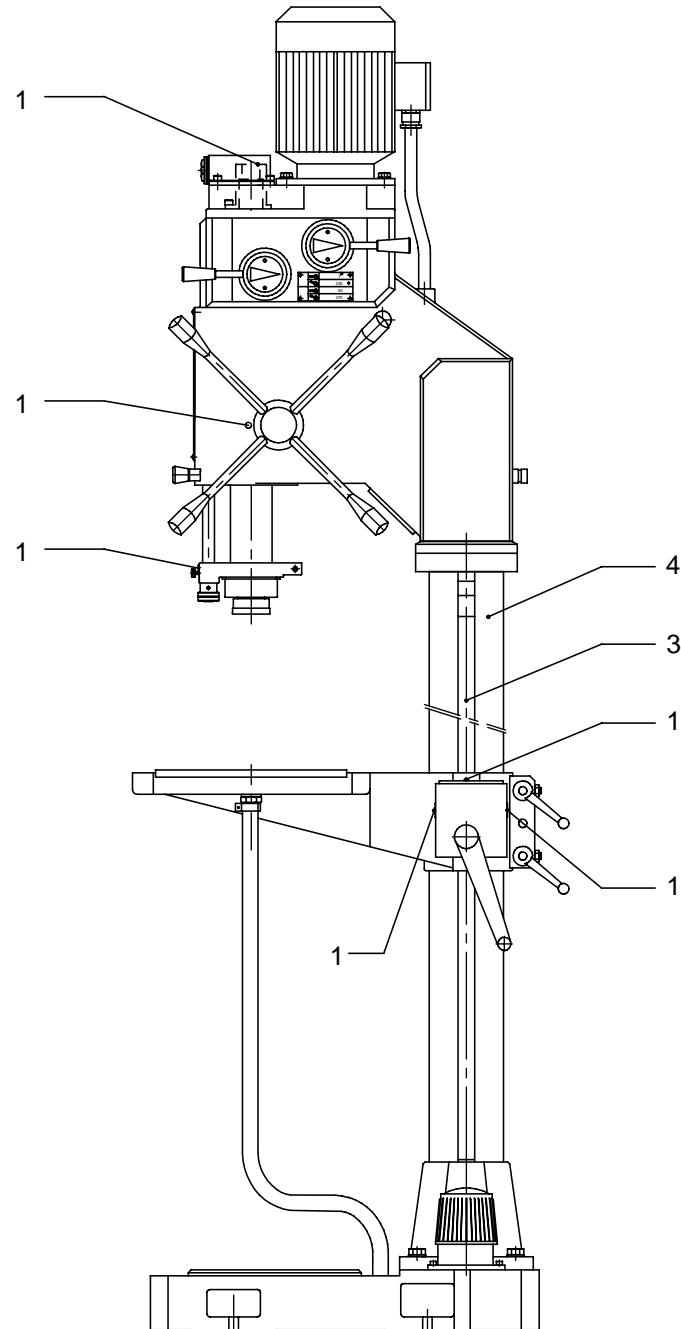

TS-32/35
ENGRASE
GREASING
SCHMIRUNG
GRAISSAGE

**INSTRUCCIONES DE ENGRASE
GREASING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE GRAISSAGE
SCHMIERPLAN**

1. Punto de engrase semanal. Engrase por aceite (con engrasador)

Weekly greasing point. Oil greasing (with greaser)

Point de graissage chaque semaine. Graissage par huile (avec graisseur)

Wöchentliche fettschmierstelle. Delschierung (mit Schmiernippel)

2. Punto de engrase 48 horas. Engrase por aceite (con engrasador)

Greasing point every 48 hours. Oil greasing (with greaser)

Point de graissage chaque 48 heures. Graissage par huile (avec graisseur)

Fettschmierstelle alle 48 stunden. Delschierung (mit Schmiernippel)

3. Punto de engrase semanal. Engrase por grasa (a mano)

Weekly greasing point. Greasing by grease (by hand)

Point de graissage chaque semaine. Graissage par huile (a la main)

Wöchentliche fettschmierstelle. Fettschmierung (mit der hand)

4. Punto de engrase semanal. Engrase por aceite (a mano con movimiento del soporte)

Weekly greasing point. Oil greasing (by hand with support movement)

Point de graissage chaque semaine. Graissage par huile (a la main avec mouvement du support)

Wöchentliche fettschmierstelle. Fettschmierung (mit der hand beim haltersbewegen)

5. Engrase caja de mecanismos (cambio de aceite anual).

Gearbox greasing (oil tobe changed yearly).

Graissage boîte de mecanismes (changement d'huile annuel).

Schmierung des Spindelkopfes (Der Olwechsel ist jährlich unter der Voraussetzung del einschichtigen Betriebes).

Capacidad/Capacity/Capacité/Fassungsvolumen

Cabezal / Headstock / Poupée / Kopfstück

TS.32/TS.35/TSA.32/TSA.35/TSE.32/TSE.35

1 l

TS.25/TS.30/TSA.25/TSA.30/TF.30

2.75 l

TC.25/TC.30/TC.32/TC.35/ TCA.60/TCA.70/TCA.60BV/TCA.70BV

5 l

TCA.25/TCA.30/TCA.32/TCA.35/TF.35

8 l

V.40/V.45/TCA.40/TCA.45/TCA.50/TCA.45BV

4 l

Caja desplazamiento cabezal / Headstock displacement box / Boîte de déplacement de la poupée / Totverschiebung Dose

TCA.45BV/TCA.60BV/TCA.70BV

7 l

TF.30/TF.35/TCA.35BV

0.5 l

Punto 1-2-4 Viscosidad mm²/seg (cst) a 40°C, DIN 51.519-10±1. Simbolo DIN 51502
Point 1-2-4 Viscosity mm²/seg (cst) to 40°C, DIN 51.519-10±1. Symbol as DIN 51.502

Punto 5 Viscosidad mm²/seg (cst) a 40°C, DIN 51.519-68±6.8. Simbolo DIN 51502
Point 5 Viscosity mm²/seg (cst) to 40°C, DIN 51.519-68±6.8. Symbol as DIN 51.502




Punto 3 Grasa. Penetración -265/295. Consistencia NLGI-2. Simbolo DIN 51502
Point 3 Grease. Penetration -265/295. Consistency NLGI-2. Symbol as DIN 51.502

C-L
10



C-LP
68

K
2 K

SUMINISTRADOR SUPPLIER	Punto 1, 2 y 4 Point 1, 2 and 4 Aceite - Oil	Punto 5 Point 5 Aceite - Oil	Punto 3 Point 3 Grasa - Grease
	Aral-Vitam GF 10	Aral-Degol BG 68	Aralub-HL-2
	BP-Energol HLP-D 10	BP-Energol-GR-XP 68	BP-Energol Grease LS-2
	Nuto H-10	Spartan EP 68	Beacon-2
	Fina-Cirkan 10	Fina-Giran 68	Fina Marson L-2
	Renolin MR-3	Renolin-MR-20	Renolit FWA-160
	Crucolan 10	Lamora 68	Centoplex-2
	Mobil DTE-11	Mobil Gear 626	Mobilux-2
	Tellus C-10	Omala OL-68	Alvania-2
	Rando Oil HDZ-15	Meropa 68	Multifak-2

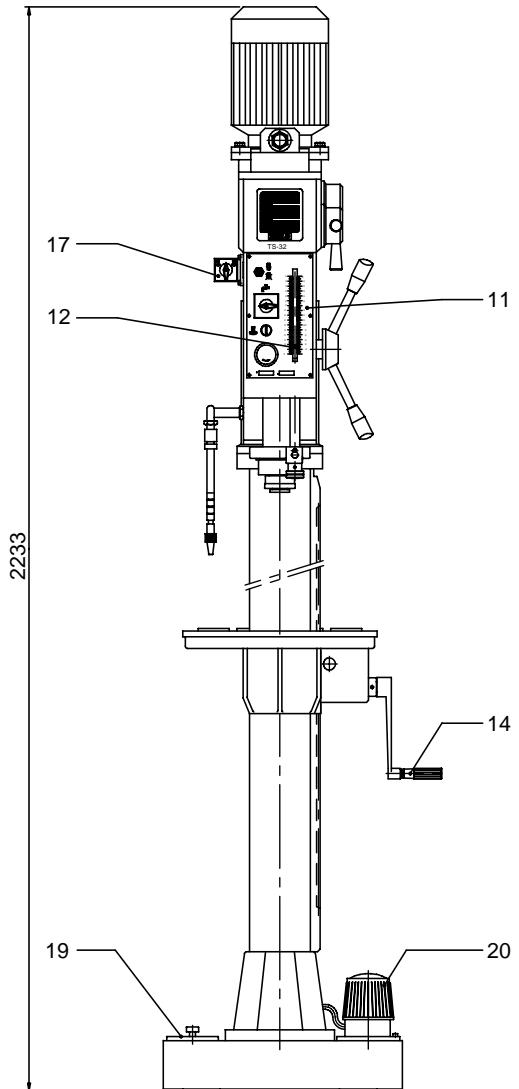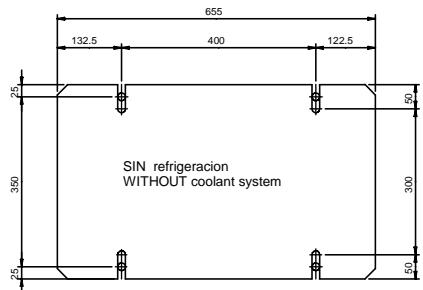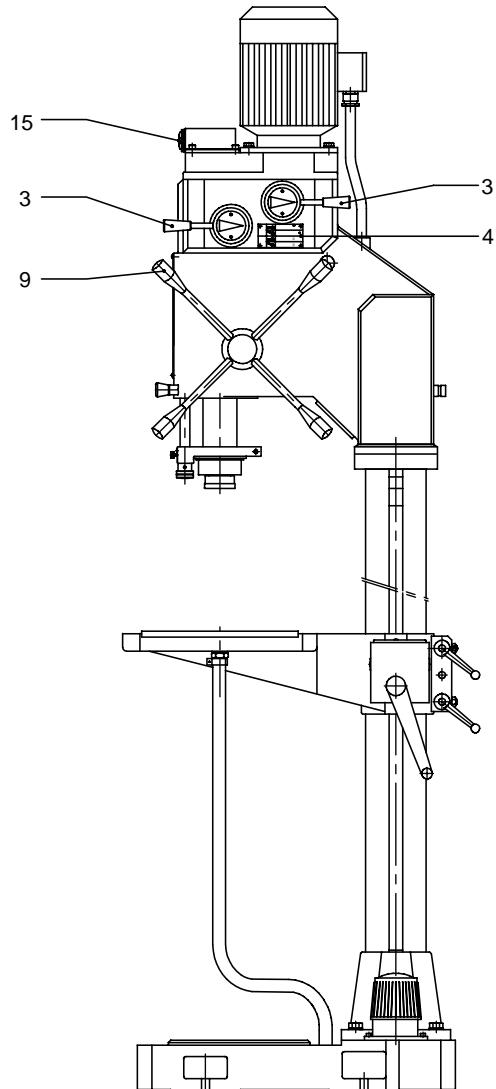


TS-32/35
DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
MACHINE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DER MASCHINE
DESCRIPTION DE LA MACHINE

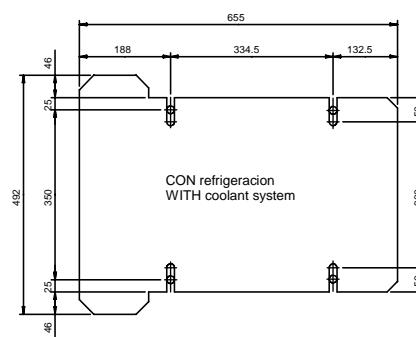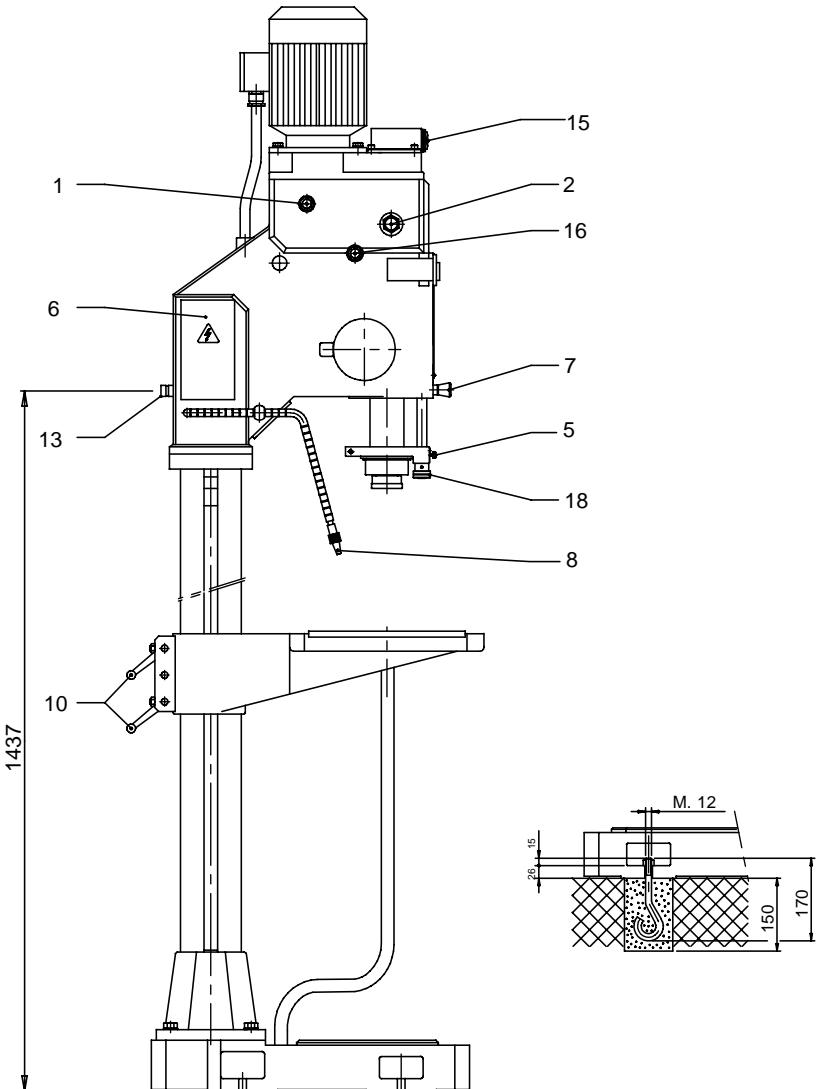

TS-32/35

	DESCRIPCION DE LA MAQUINA	MACHINE DESCRIPTION
1	Entrada aceite cabezal	Entry of oil in headstock
2	Nivel mínimo de aceite cabezal	Minimum level of headstock oil
3	Selector de velocidades	Speed selector
4	Placa de velocidades	Speed plate
5	Bloqueo Índice de profundidad	Blocking of support
6	Parte eléctrica	Electrical part
7	Seguro expulsor broca	Bit ejector safety device
8	Regulador de salida de refrigerante	Coolant outlet regulator
9	Mando avance manual	Sensitive manual feed
10	Bloqueo soporte	Blocking of support
11	Placa de pulsadores y regla milimetrada	Push-button plate and millimetred indicator
12	Índice de profundidad	Depth index
13	Entrada de corriente	Current entry
14	Mando de desplazamiento vertical del soporte	Handle of vertical displacement of support
15	Visor de funcionamiento bomba	Pump viewer
16	Salida aceite cabezal	Outlet of headstock oil
17	Interruptor-Conmutador	Switch
18	Mando regulador del índice de profundidad	Depth indicator regulator handle
19	Entrada de refrigerante	Coolant liquid entry
20	Motobomba	Motor pump

	BESCHREIBUNG DER MASCHINE	DESCRIPTION DE LA MACHINE
1	Oleinlab oberer Spindelkopf	Entrée d'huile dans la poupée
2	Niedrigster Ölstand im unteren Spindelkopf	Niveau minimal d'huile poupée
3	Drehzahlwälzer	Selecteur de vitesses
4	Geschwindigkeitsplate	Plaque des vitesses
5	Einstellung der Bohrtiefe	Blocage d'indicateur de profondeur
6	Elektroschaltkasten	Partie électrique
7	Hebel für automatische Meibelauswerfung	Sureté ejecteur broche
8	Auslabkühlmittelschlauch mit verstellbarer Düse	Regulateur sortie refrigerant
9	Vorschubhebel von Hand	Avance manuelle sensitive
10	Blokierung für Tischvertikaluerfahrung	Blocage support
11	Bedienungspult mit Tiefenskala	Plaque de pousoirs et regle millimétrée
12	Verstellbare Tiefenskala	Indice de profondeur
13	Öffnung für Stromzuleitung	Entrée courant
14	Kurbel für Höhenverstellung des Tisches	Commande de déplacement vertical du support
15	Pumpenbetriebvisier	Viseur fonctionnement pompe
16	Öllauf für Höhenverstellung des Tisches	Sortie d'huile poupée
17	Schalter	Interrupteur-Conmutateur
18	Kurbel Verstellbare Tiefenskala	Commande régulateur d'indice de profondeur
19	Bohrölzufluss	Entrée de réfrigerant
20	Motorpump	Moteur pompe


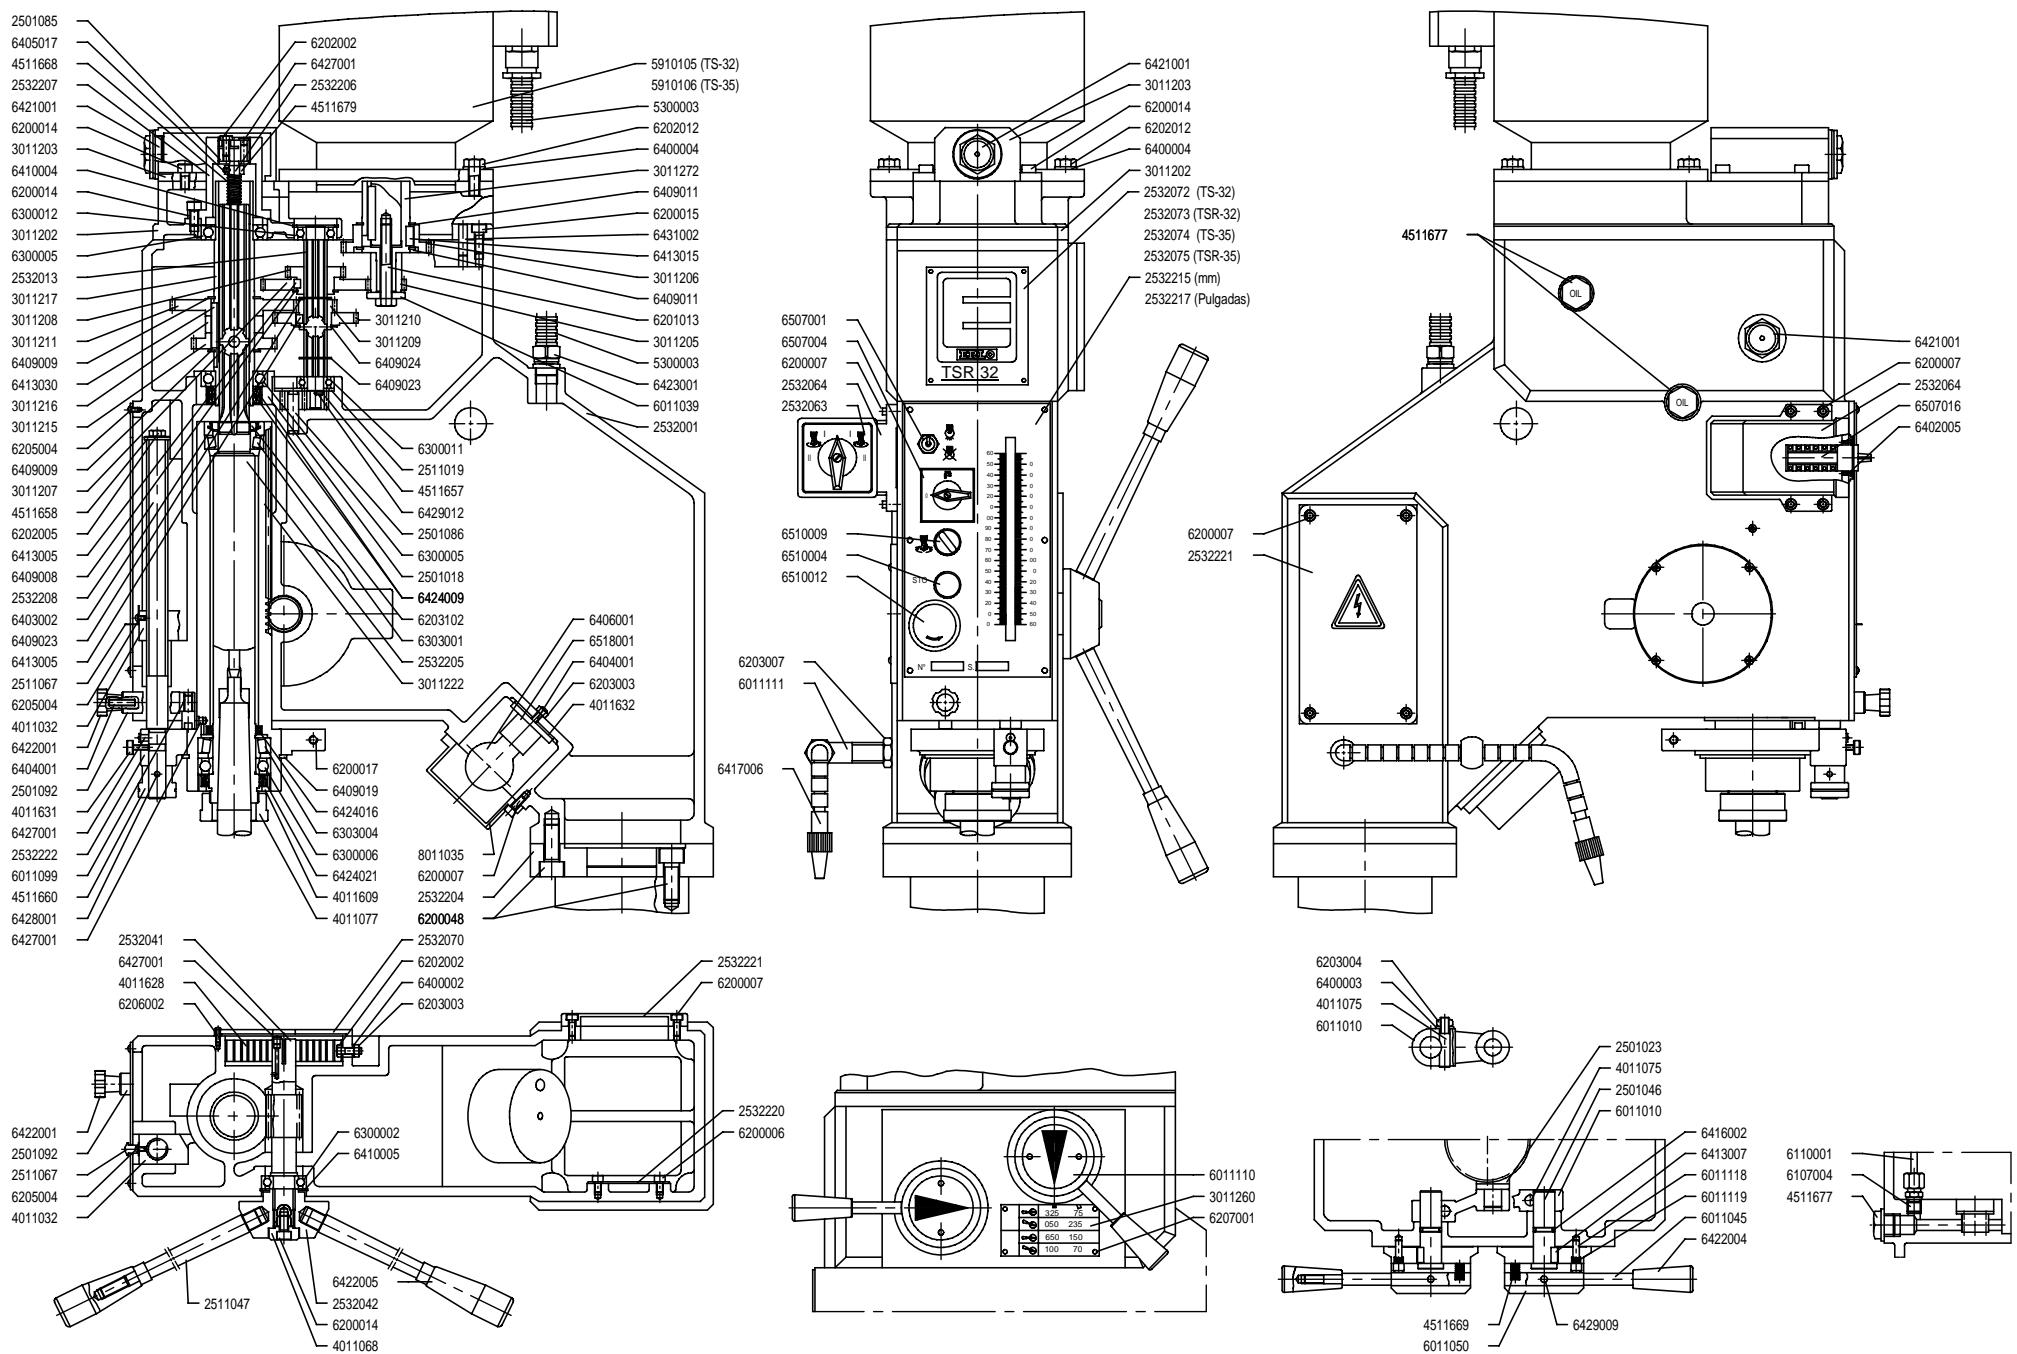


CABEZAL TS-32/35

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
2501018	Cojinete porta rodamiento	3011216	Casquillo distanciador	6200048	Tornillo DIN 912 8.8 M14x35	6417006	Lanza pitón 1/2" EM-1006 (400)
2501023	Zapatilla de cambios	3011217	Eje	6201013	Tornillo DIN 931 5.6 M10x65	6421001	Visor HEA 34,5x1,5
2501046	Eje porta mando	3011222	Caña	6202002	Tornillo DIN 933 5.6 M6x15	6422001	Pomo Ø26x23
2501085	Tornillo graduado del expulsor	3011260	Placa de velocidades	6202005	Tornillo DIN 933 5.6 M8x10	6422004	Pomo Ø26x56 M8
2501086	Bulón engrane bomba	3011272	Casquillo eje motor	6202012	Tornillo DIN 933 5.6 M10x25	6422005	Pomo Ø30x80 M10
2501092	Eje seguro expulsor broca	4011032	Tuerca husillo	6203003	Tuerca DIN 934 5D M6	6423001	Prensa PG-13 110.1300.6
2511019	Placa asiento bomba	4011068	Arandela de sujeción	6203004	Tuerca DIN 934 8.8 M8	6424009	Retén Ø35xØ52x8 Azul
2511047	Manilla aspas	4011075	Bulón de apriete	6203007	Tuerca DIN 934 8.8 M14	6424016	Retén Ø42xØ52x7
2511067	Índice de profundidad	4011077	Protector rosca	6203102	Tuerca KM-6	6424021	Retén Ø50xØ62x10
2532001	Cabezal	4011609	Tuerca retén caña	6205004	Tornillo DIN 7985 M4x7	6427001	Engrasador de 6 EF862 Ø3,5
2532013	Eje estriado	4011628	Muelle espiral	6206002	Tornillo c/redonda M4x13	6428001	Pasador cónico Ø5x50
2532041	Eje engrane profundidad	4011631	Tornillo moleteado	6207001	Remache 102x4,8	6429009	Pasador elástico Ø6x55
2532042	Cubo porta aspas	4011632	Placa porta lámpara	6300002	Rodamiento a bolas 6004	6429012	Pasador elástico Ø3x10
2532063	Placa selector de giro	4511657	Engrane bomba	6300005	Rodamiento a bolas 6007	6431002	Pasador cilíndrico Ø8x30
2532064	Caja selector de giro	4511658	Arandela tope husillo	6300006	Rodamiento a bolas 6008	6507001	Interruptor APR-1011
2532070	Tapa cojinete eje	4511660	Manilla husillo	6300011	Rodamiento a bolas 6202 ZZ	6507004	Interruptor TELERGON T012 12A
2532072	Placa "ERLO" (TS-32)	4511668	Muelle expulsor automático	6300012	Rodamiento a bolas 6203	6507016	Comutador T-12282 T-20
2532073	Placa "ERLO" (TSR-32)	4511669	Muelle manilla cambio	6303001	Rodamiento cónico 32006	6510004	Roseta roja 3SB3000-0AA21
2532074	Placa "ERLO" (TS-35)	4511677	Tapón salida valvulina	6303004	Rodamiento cónico 32008	6510009	Roseta 3SB3000-2EA11
2532075	Placa "ERLO" (TSR-35)	4511679	Tope varilla expulsor	6400002	Arandela DIN 125 M6	6510012	Roseta roja 3SB3000-1CA21
2532204	Brida columna	5300003	Funda MILFLEX VDE PG11 13x17	6400003	Arandela DIN 125 M8	6518001	Porta lámpara NIESSEN 229
2532205	Eje porta brocas	5910105	Motor 1,2/2CV 400V 750/1500rpm 50Hz	6400004	Arandela DIN 125 M10	8011035	Protector lámpara Nº35
2532206	Varilla expulsor broca	5910106	Motor 0,95/1,8CV 400V 750/1500rpm 50Hz	6402005	Tornillo c/plana M4x10		
2532207	Tapa rodamiento	6011010	Biela de cambio	6403002	Arandela MB-6		
2532208	Husillo	6011039	Arandela motor	6404001	Espárrago M6x25		
2532215	Placa de pulsadores en mm	6011045	Manilla porta mando	6405017	Espárrago DIN 913 12K M4x8		
2532217	Placa de pulsadores en pulgadas	6011050	Mando de cambio	6406001	Bombilla 24V 25W E27		
2532220	Placa maniobra	6011099	Pitón seguro expulsor broca	6409008	Anilla elástica DIN 471 E-35		
2532221	Tapa maniobra	6011110	Placa cambio de velocidades	6409009	Anilla elástica DIN 471 E-38		
2532222	Abrazadera husillo	6011111	Porta grifo	6409011	Anilla elástica DIN 471 E-45		
3011202	Tapa cabezal	6011118	Pitón arandela mando	6409019	Anilla elástica DIN 471 E-90		
3011203	Tapa distribuidor aceite	6011119	Muelle	6409023	Anilla elástica DIN 471 E-22		
3011205	Engrane menor del motor	6107004	Racord recto 105.06.13	6409024	Anilla elástica DIN 471 E-30		
3011206	Engrane mayor del motor	6107011	Racord codo 109.06.13	6410004	Anilla elástica DIN 472 I-40		
3011207	Engrane	6110001	Tubo RILSAN Poliamida de 12 Ø4xØ6	6410005	Anilla elástica DIN 472 I-42		
3011208	Engrane	6200006	Tornillo DIN 912 8.8 M6x10	6413005	Chaveta DIN 6885-A 6x6x8		
3011209	Engrane	6200007	Tornillo DIN 912 8.8 M6x15	6413007	Chaveta DIN 6885-A 6x6x14		
3011210	Engrane	6200014	Tornillo DIN 912 8.8 M8x15	6413015	Chaveta DIN 6885-A 8x7x18		
3011211	Engrane	6200015	Tornillo DIN 912 8.8 M8x20	6413030	Chaveta DIN 6885-A 6x6x42		
3011215	Engrane	6200017	Tornillo DIN 912 8.8 M8x30	6416002	Junta tórica AN-12 (JT-115)		

CABEZAL TS-32/35


Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
2501018	Bearing holder bushing	3011216	Bushing spacer	6200048	Screw DIN 912 8.8 M14x35	6417006	Peg subtle 1/2" EM-1006 (400)
2501023	Shifter jaket or fork	3011217	Shaft	6201013	Screw DIN 931 5.6 M10x65	6421001	Viewer HEA 34,5x1,5
2501046	Control holder spindle	3011222	Shank	6202002	Screw DIN 933 5.6 M6x15	6422001	Knob Ø26x23
2501085	Ejector adjuster screw	3011260	Speed plate	6202005	Screw DIN 933 5.6 M8x10	6422004	Knob Ø26x56 M8
2501086	Pump gearing pin	3011272	Motor shaft bushing	6202012	Screw DIN 933 5.6 M10x25	6422005	Knob Ø30x80 M10
2501092	Ejector safety pin	4011032	Spindle nut	6203003	Nut DIN 934 5D M6	6423001	Stuffing box PG-13 110.1300.6
2511019	Pump seat plate	4011068	Adjusting washer	6203004	Nut DIN 934 8.8 M8	6424009	Seal Ø35xØ52x8 Azul
2511047	Arm lever	4011075	Connecting rod tightening pin	6203007	Nut DIN 934 8.8 M14	6424016	Seal Ø42xØ52x7
2511067	Indicating needle	4011077	Thread protector	6203102	Nut KM-6	6424021	Seal Ø50xØ62x10
2532001	Headstock	4011609	Fastening holder nut	6205004	Screw DIN 7985 M4x7	6427001	Graiser of 6 EF862 Ø3,5
2532013	Splined shaft	4011628	Return spring	6206002	Round head screw M4x13	6428001	Taper pin Ø5x50
2532041	Crown holder axle	4011631	End of travel knurling screw	6207001	Rivet 102x4,8	6429009	Elastic pin Ø6x55
2532042	Arm holder hub	4011632	Lamp holder plate	6300002	Ball bearing 6004	6429012	Elastic pin Ø3x10
2532063	Turning selector plate	4511657	Pump gear	6300005	Ball bearing 6007	6431002	Cylindrical pin Ø8x30
2532064	Turning selector box	4511658	Spindle washer	6300006	Ball bearing 6008	6507001	Switch APR-1011
2532070	Axle gearing cover	4511660	Spindle handle	6300011	Ball bearing 6202 ZZ	6507004	Switch TELERGON T012 12A
2532072	Plate "ERLO" (TS-32)	4511668	Automatic ejector spring	6300012	Ball bearing 6203	6507016	Commuter T-12282 T-20
2532073	Plate "ERLO" (TSR-32)	4511669	Reversing handle spring	6303001	Conical bearing 32006	6510004	Red button 3SB3000-0AA21
2532074	Plate "ERLO" (TS-35)	4511677	Oil outlet plug	6303004	Conical bearing 32008	6510009	Button 3SB3000-2EA11
2532075	Plate "ERLO" (TSR-35)	4511679	Ejector spring end	6400002	Washer DIN 125 M6	6510012	Red button 3SB3000-1CA21
2532204	Column flange	5300003	Cover MILFLEX VDE PG11 13x17	6400003	Washer DIN 125 M8	6518001	Lmp holder NIESSEN 229
2532205	Drill ejector shaft	5910105	Motor 1,2/2CV 400V 750/1500rpm 50Hz	6400004	Washer DIN 125 M10	8011035	Lamp protector N°35
2532206	Bit ejector rod	5910106	Motor 0,95/1,8CV 400V 750/1500rpm 50Hz	6402005	Straight head screw M4x10		
2532207	Bearing cover	6011010	Change connecting rod	6403002	Washer MB-6		
2532208	Spindle	6011039	Motor washer	6404001	Stud M6x25		
2532215	Push button plate in mm	6011045	Change handle	6405017	Stud DIN 913 12K M4x8		
2532217	Push button pate in inches	6011050	Change command	6406001	Lamp 24V 25W E27		
2532220	Operation plate	6011099	Ejector spring end	6409008	Elastic ring DIN 471 E-35		
2532221	Electrical part cover	6011110	Speed change plate	6409009	Elastic ring DIN 471 E-38		
2532222	Spindle clamp	6011111	Faucet holder	6409011	Elastic ring DIN 471 E-45		
3011202	Headstock cover	6011118	Command washer peg	6409019	Elastic ring DIN 471 E-90		
3011203	Oil distributor cover	6011119	Spring	6409023	Elastic ring DIN 471 E-22		
3011205	Motor small gear	6107004	Straight raccord 105.06.13	6409024	Elastic ring DIN 471 E-30		
3011206	Motor big gear	6107011	Needle raccord 109.06.13	6410004	Elastic ring DIN 472 I-40		
3011207	Gear	6110001	Tube RILSAN Poliamide of 12 Ø4xØ6	6410005	Elastic ring DIN 472 I-42		
3011208	Gear	6200006	Screw DIN 912 8.8 M6x10	6413005	Key DIN 6885-A 6x6x8		
3011209	Gear	6200007	Screw DIN 912 8.8 M6x15	6413007	Key DIN 6885-A 6x6x14		
3011210	Gear	6200014	Screw DIN 912 8.8 M8x15	6413015	Key DIN 6885-A 8x7x18		
3011211	Gear	6200015	Screw DIN 912 8.8 M8x20	6413030	Key DIN 6885-A 6x6x42		
3011215	Gear	6200017	Screw DIN 912 8.8 M8x30	6416002	O-ring AN-12 (JT-115)		

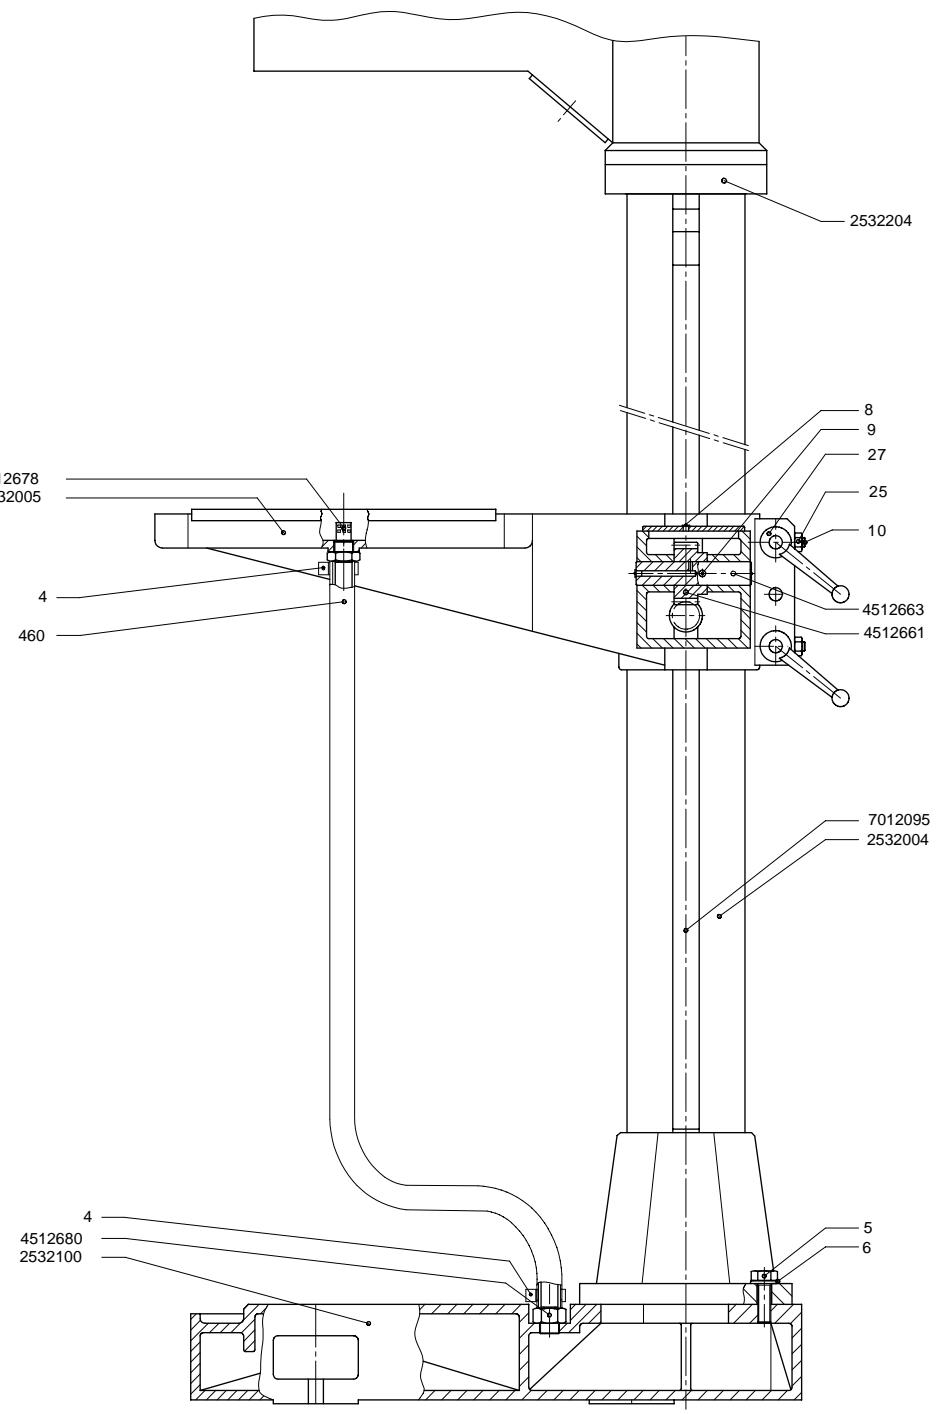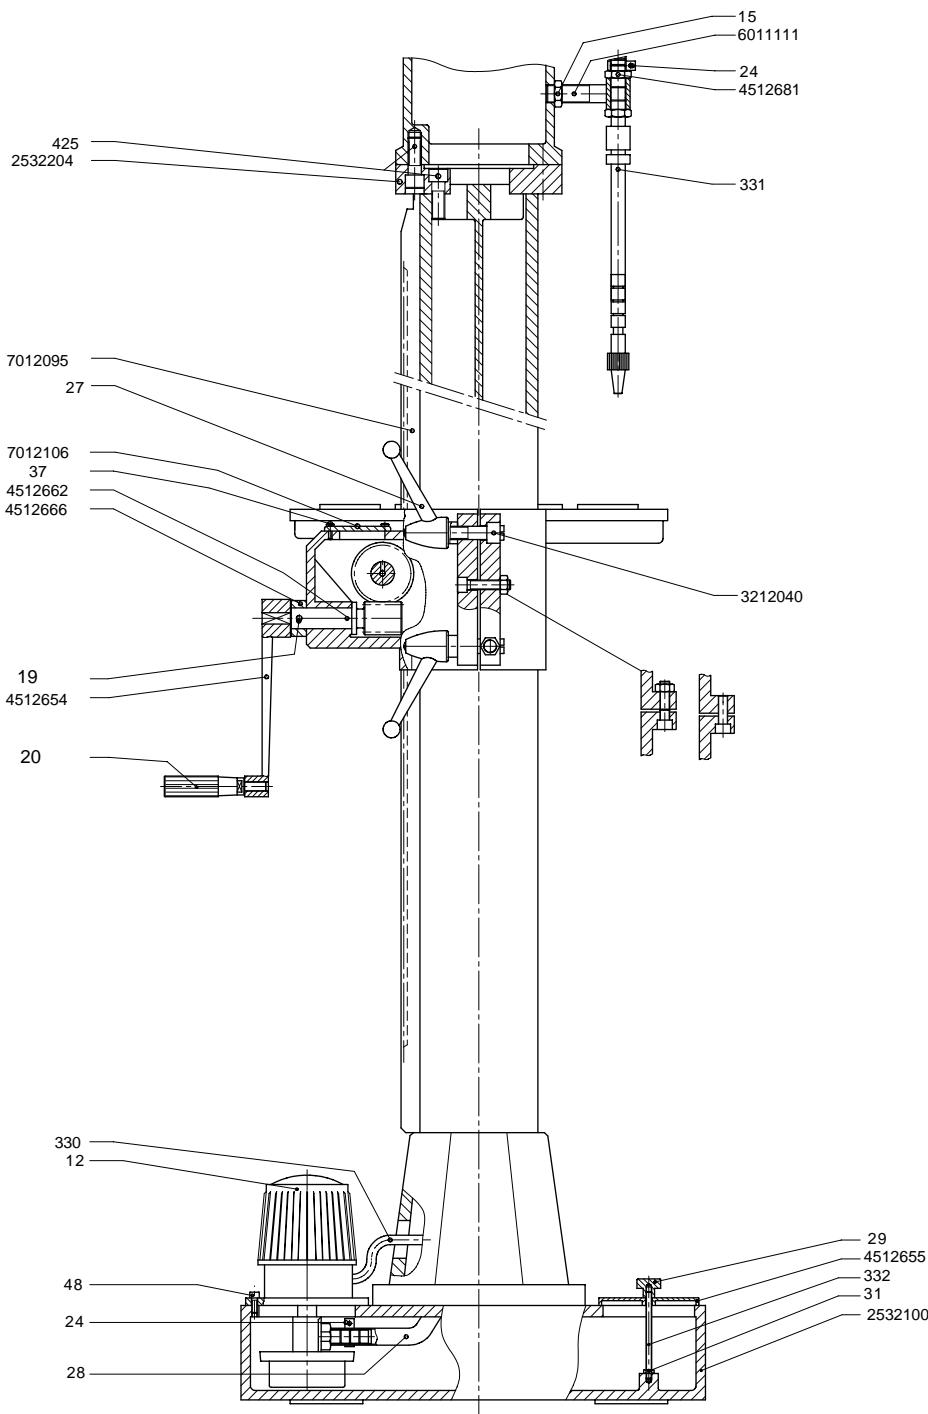

RELACION DE PIEZAS DEL SOPORTE COLUMN / COLUMN SUPPORT PARTS LIST / LISTE DE PIECES DE LA SUPPORT COLONNE / ERSATZTEILVERZEICHNIS
TS-32/35

COD.	DESCRIPCION	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG
2532004	Columna	Column	Colonne	Säule
2532204	Brida columna	Column flange	Bride colonne	Säulenflansch
2532005	Soporte mesa	Support table	Support tacle	Säulenstutze
2532100	Base	Base	Base	Basis
3212040	Tornillo soporte	Support screw	Vis de support	Standerschraube
4512654	Manivela	Handle	Manivelle	Handkurbel
4512655	Tapa del depósito	Tank lid	Couvercle du reservoir	Tankdeckel
4512661	Engrane del soporte	Support gear	Engrenage du support	Ständereingriff
4512662	Sin fin del soporte	Continuous of the support	Sans fin du support	Ständerchnecke
4512663	Bulón del soporte	Support pin	Boulon du support	Ständerboltzen
4512666	Casquillo del soporte	Support bushing	Bague du support	Standerbuschse
4512678	Pítón salida taladrina plato	Drilling oil peg outlet	Tuyau sortie huile perçage plateau	Scheibenbohröll alausfstift
4512680	Pítón entrada taladrina	Drilling oil peg entry	Tuyau entrée huile de perçage	Bohröllzuflustiff
4512681	Pítón salida taladrina bomba	Drilling oil peg pump outlet	Tuyau sortie huile de perçage pompe	Pumpenbohröll ablaufstift
6011111	Porta grifo	Faucet holder	Porte tuyau	Griffhalter
7012095	Cremallera	Toothed rack	Cremaillière	Zahnsatange
7012106	Tapa pequeña del soporte	Lid small support	Petit couvercle du reservoir	Tanksdeckel
4	Abrazadera Mikalor 26x29	Mikalor clamp 26x29	Anneau Mikalor 26x29	Mikalor klammer 26x29
5	Tornillo c/hexagonal M14x40	Hexagaonal head screw M14x40	Vis tête hexagonal M14x40	Secgcjugerfio schraube M14x40
6	Arandela plana M14	Washer M14	Rondelle M14	Scheibe M14
8	Engrasador de bola Ø6	Ball greaser Ø6	Graisseur à bille Ø6	Kugelöler Ø6
9	Pasador cónico Ø7x70	Taper pin Ø7x70	Goujon conique Ø7x70	Kegelstift Ø7x70
10	Espárrago M8x25	Stud M8x25	Goujon M8x25	Allen Bolzen M8x25
12	Motobomba tipo AX-85	Motor pump AX-85	Motor pompe type AX-85	Motorpumpe AX-85
15	Tuerca M14	Nut M14	Ecrou M14	Schraubenmutter M14
19	Pasador cónico Ø6x60	Taper pin Ø6x60	Goujon conique Ø6x60	Kegelstift Ø6x60
20	Manilla giratoria M10x80	Rotating handle M10x80	Poignée tournante M10x80	Schwenkbarerhandgrift M10x80
24	Abrazadera Mikalor 12x20	Mikalor clamp 12x20	Anneau Mikalor 12x20	Mikalor klammer 12x20
25	Tuerca M8	Nut M8	Ecrou M8	Schraubenmutter M8
27	Manilla BTH M14	Handle BTH M14	Poignée BTH M14	Handarif BTH M14
28	Manguera de plástico Ø14x18x1800 mm	Plastic hose of Ø14x18x1800 mm	Tuyau d'arrosage en plastique Ø14x18x1800 mm	Ikschlauch Ø14x18x1800 mm
29	Bola conica M6x25	Conical ball M6x25	Bille conique M6x25	Kegelförmigekugel M6x25
31	Tuerca M6	Nut M6	Ecrou M6	Schaubenmutter M6
37	Tornillo gota de sebo M4x7 (PHILIPS)	Grooved head screw M4x7 (PHILIPS)	Vis à tête M4x7 (PHILIPS)	Vielzahnschraube M4x7 (PHILIPS)
48	Tornillo Allen M6x15	Allen screw M6x15	Vis Allen M6x15	Schraube M6x15
330	Manguera de 4x1x1600 mm	Hose of 4x1x1600 mm	Tuyau d'arrosage 4x1x1600 mm	Schlauch 4x1x1600 mm
331	Lazapitón de 400 mm	Peg suttle 400 mm	Lance tuyau de 400 mm	Stiftwefer 400 mm
332	Espárrago M6x95	Stud M6x95	Goujon M6x95	Bolzen M6x95
425	Tornillo Allen M14x40	Allen screw M14x40	Vis Allen M14x40	Schraube Allen M14x40
460	Tubo tatay Ø20xØ26	Tube tatay Ø20xØ26	Tube tatay Ø20xØ26	Rohr tatay Ø20xØ26

MODO DE MANIPULACION
MODE DE MANUTENTION
MANIPULATION WAY
HANDHABUNG ART

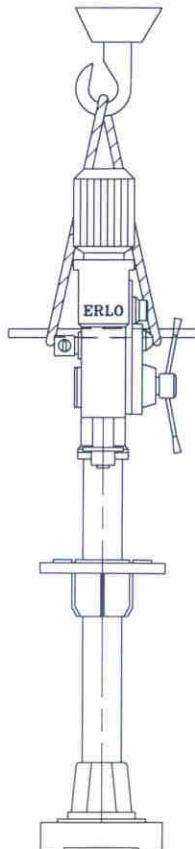


GRUA
GRUE
CRANE
KRAN


GRUA O CARRETILLA ELEVADORA
GRUE OU CHARIOT DE LEVAGE
CRANE OR LIFT TRUCK
KRAN ODER SCHUBKARRE ELEVATOR

GRUA O CARRETILLA ELEVADORA
GRUE OU CHARIOT DE LEVAGE
CRANE OR LIFT TRUCK
KRAN ODER SCHUBKARRE ELEVATOR

EMBALAJE JAULA
EMBALLAGE COLIS
CAGE PACKING
KAFIGVERPAKKUNG

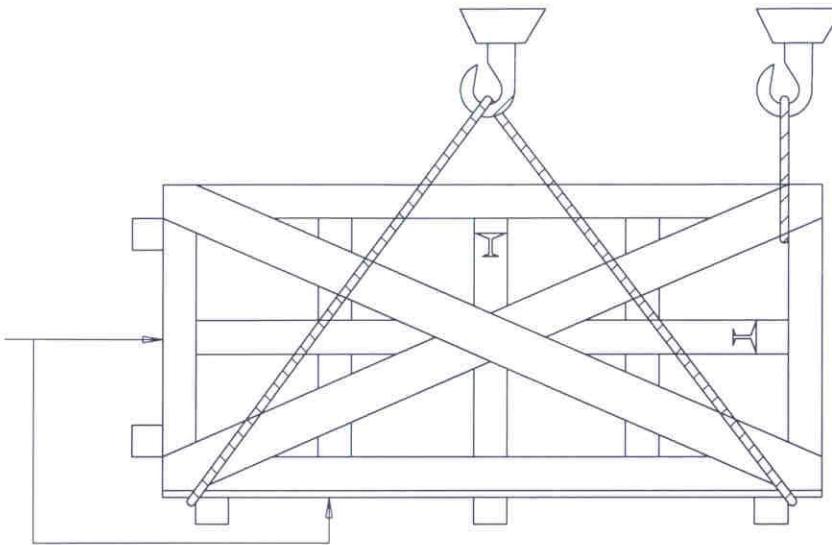

EMBALAJE MARITIMO
EMBALLAGE MARITIME
SEAWORTHY PACKING
MEERVERPAKKUNG

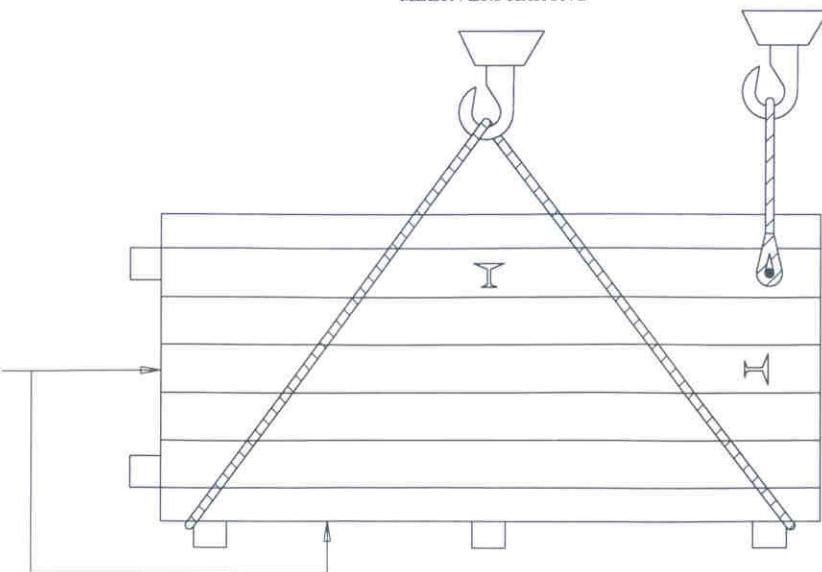

PUNTO DE ELEVACION
POINT D'ELEVATION
ELEVATION POINT
ERHEBUNGSPUNKT

PUNTO DE ELEVACION
POINT D'ELEVATION
ELEVATION POINT
ERHEBUNGSPUNKT

MODELOS MODELS MODEL MODELL	MAQUINA MACHINE MACHINE MASCHINE	EMBALAJE JAULA EMBALLAGE COLIS CAGR PACKING KAFIG VERPAKKUNG	EMBALAJE MARITIMO EMBALLAGE MARITIME SEAWORTHY PACKING MEER VERPAKKUNG
T/TZ/TM/TR/S/SR/SG/SM/C/CR	18 25	200 Kg	230 Kg
TRV/TMV-18		255 Kg	290 Kg
S/SR-30		270 Kg	310 Kg
C/CR-30		270 Kg	310 Kg
SE-25/30			
TS-25/30		260 Kg	
TS/TSA/TSE-32		317 Kg	370 Kg
TC/TCA TCA-EMEL	25/30	480 Kg	560 Kg
	32/35	560 kg	640 Kg
	40/45	660 Kg	750 Kg
	50	850 Kg	970 Kg
	60	1040 Kg	1155 Kg
	70	1150 Kg	1270 Kg
TCA-BV	45-BV	1350 Kg	1600 Kg
	60-BV	1500 Kg	1900 Kg
	70-BV	2120 Kg	2560 Kg
TF	30	750 Kg	950 Kg
	35	910 Kg	1155 Kg
TCM/TCMA TCMA-EMEL	25/30	680 Kg	775 Kg
	32/35	1025 Kg	1160 Kg
	40/45	1050 Kg	1200 Kg
EQUIPAMIENTO EXTRA EXTRA EQUIPMENT EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE			
SONDERAUSRUSTUNG	Ref.	Ref.	Ref.
	Kg	Kg	Kg
NOTA:	Los pesos que se indican son aproximados Les poids indique sont approximatifs The shown weights are approximate Die zweckmassig gewichtete sind annahemd		